



# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ  
Методы ультразвукового контроля

ОСТ 92-II73-87

Всего страниц 52

Издание официальное

Форма 1 ОСТ 892 12-72	Формат А4
ОСТ-6441 ГОСТ 45059-77	Марка бумаги

УДК 621.791.052.08:620.179.16 (083.74)

Группа В09

## О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н ДАРТ

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ

ОСТ 92-И173-87

Методы ультразвукового контроля

ОКСТУ 4209

Дата введения 01.07.88

Настоящий стандарт устанавливает методы ручного ультразвукового контроля стыковых сварных соединений из сталей и сплавов на основе алюминия, магния, титана с толщиной стенки от 4 до 40 мм, выполненных сваркой плавлением, конструктивные элементы и размеры которых соответствуют ОСТ 92-1021-81, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 14806-80:

- 1) с разделкой и без разделки кромок;
- 2) замковых при условии, что длина замковой части должна быть не менее 6 мм;
- 3) с подкладной планкой при условии, что зазор между подкладкой и свариваемым металлом должен быть не более 0,3 мм;
- 4) кольцевых соединений с радиусом не менее 30 мм и продольных швов цилиндрических изделий, имеющих радиус не менее 100 мм.

Стандарт не распространяется на сварные соединения с неполным проплавлением свариваемых элементов (при наличии конструктивного зазора) и сварные соединения, ограниченные невзаимальными плоскостями.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Номер, и дата	Номер, и дата	Время плавления	Номер, и дата
ОСТ-642/2	Год выпуска 1987	1985-87	

С. 2 ОСТ 92-И173-87

## I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.1. Необходимость и объем проведения ультразвукового контроля (далее контроля), тип и размер искусственного отражателя для настройки чувствительности, нормы дефектности, а также другие технические требования на контроль сварных шов, в соответствии с приложением I, указываются в конструкторской документации (КД) на контролируемое изделие.

I.2. Контроль применяется для выявления в сварных швах дефектов типа несплошностей, эквивалентных по отражательной способности искусственному отражателю, используемому для настройки чувствительности.

I.3. Измерение параметров дефектов производится без нормирования точности.

I.4. При комплексной проверке сварных швов (радиографическим и ультразвуковым методами) допускается проведение контроля только части сварного шва по толщине.

I.5. Швы с недопустимыми внешними дефектами контролю не подлежат.

I.6. На сварных соединениях элементов толщиной (Н) ширина выпуклости (занижения) шва не должна превышать  $(1,6H + 6)$  мм.

I.7. Контроль следует проводить после термической обработки, если она предусмотрена технологическим процессом.

I.8. Контроль должен проводиться в соответствии с требованиями СНиП 2282-80.

Инв. №	№ индл.	Помп. и дата	Назначение инв. №	Инв. Ждубл.	Подп. и дата
ИС-7-642/3	Григорьев	15.05.87			

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ И СРЕДСТВАМ КОНТРОЛЯ

2.1. Для проведения ультразвукового контроля сварных соединений должны применяться ультразвуковые импульсные дефектоскопы (далее дефектоскопы) типа УД-IIIУ, УД-ІІІУ по ГОСТ 23049-84.

Допускается применение других типов дефектоскопов, обеспечивающих проведение контроля в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

2.2. Дефектоскопы должны быть укомплектованы ~~искусственными~~<sup>до</sup> преобразователями (далее преобразователи) по ГОСТ 25266-84.

Допускается применение нестандартизированных преобразователей (типа 922.32.000.55.00.000, 924.69.481.00000 и др.).

2.3. Метрологическая аттестация и поверка дефектоскопов и преобразователей должна осуществляться в установленном порядке метрологической службой предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ 8.326-78, ГОСТ 8.513-84, ГОСТ 92-1029-81, РД 50-337-82, РД 50-407-85.

2.4. В состав комплекта аппаратуры должны быть включены стандартные образцы СО-1, СО-2 и СО-3 по ГОСТ 14782-85 или комплект контрольных образцов и вспомогательных устройств (КИУ-2) по ТУ 25-06.1847-78, а также стандартные образцы прокладок (СОН) с искусственными отражателями.

2.5. Для настройки чувствительности дефектоскопа с преобразователями применяются СОН с плоскодонным отверстием.

Допускается применение СОН с сегментным или плоским угловым отражателями, или цилиндрическим отверстием.

2.6. Для настройки чувствительности дефектоскопа с преобразователем допускается применение СОН с отражателем типа "мистик", изготовленного из стали марки 45 по ГОСТ 1050-74.

Черт. и конс.	Пост. и испл.	Взам. испл.
УК7-642/2	Бумага	/523/4

С. 4 ОСТ 92-И173-87

Угол между плоскостью Б выступа и поверхностью образца должен составлять  $\alpha^0 \pm 30'$ .

Плоскость В выступа образует с поверхностью образца прямой угол. Размеры  $b$  и  $h$  выступа должны быть больше длины поперечной ультразвуковой волны (черт. I). Отношение  $\frac{b}{h} \approx 1$ .

В случае использования указанного отражателя для измерения эквивалентной площади выявленного дефекта рекомендуется следующий ряд площадей отражющей плоскости Б выступов: 0,8; 1,2; 1,6; 2,0; 3,0; 4,0; 5,6  $\text{мм}^2$ .

2.7. Для настройки зоны контроля на экране дефектоскопа (длительности развертки) применяют СОП с цилиндрическими отверстиями диаметром 1 мм на глубине, равной толщине сварного соединения, и на глубине, равной двойной его толщине (черт. 2).


Допускается проводить настройку скорости развертки по СОП, имеющему ту же толщину, что и контролируемое сварное соединение, с выполненным на двух противоположных плоскостях сегментными (черт. 3) или плоскими угловыми отражателями, по ГОСТ 14782-86.

Для настройки зоны контроля допускается применение СОП, вырезанного из контролируемой детали с цилиндрическими отверстиями (черт. 4).

2.8. Все СОП должны быть изготовлены из материала контролируемого соединения в соответствии с требованиями приложения 2 настоящего стандарта и ГОСТ 14782-86, а также аттестованы метрологической службой предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 8.315-79 и РД 50-263-81.



Инв. № п/п	Полн. и дата	Извл. № п/п	Вид испытания	Показ. и дата
ОСТ-642/5	Годинка 15.05.87	1		

Стандартный образец предприятия  
с ограничителем типа "выступ"

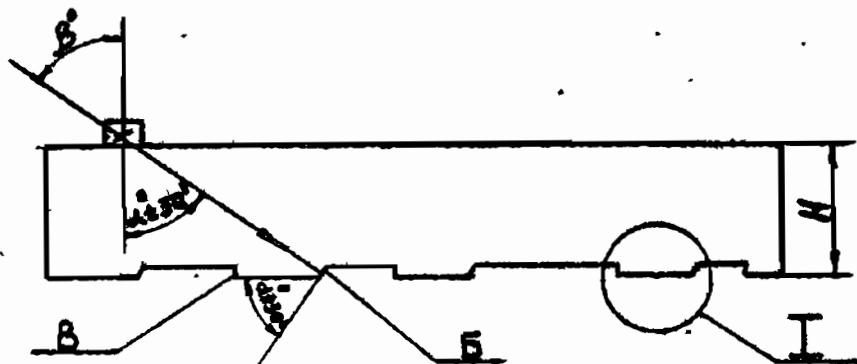

  
M2:1

View A повернута  
M2:1

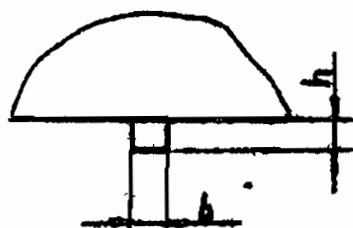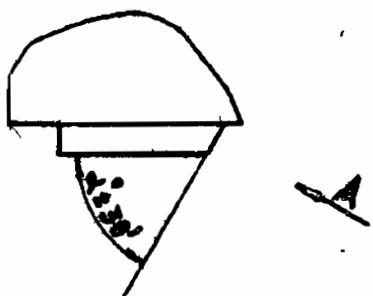

Н - толщина сварного шва;

h - высота выступа;


b - ширина выступа

Черт. I

Нач. в стр.	Нач. в листе	Встреч. стр.	Нач. листа	Нач. листа
ОСТ-612/6	Гранка	52.05.Нт.		

С. 6 ОСТ 92-II73-87

Стандартный образец предприятия  
с боковыми цилиндрическими отражателями

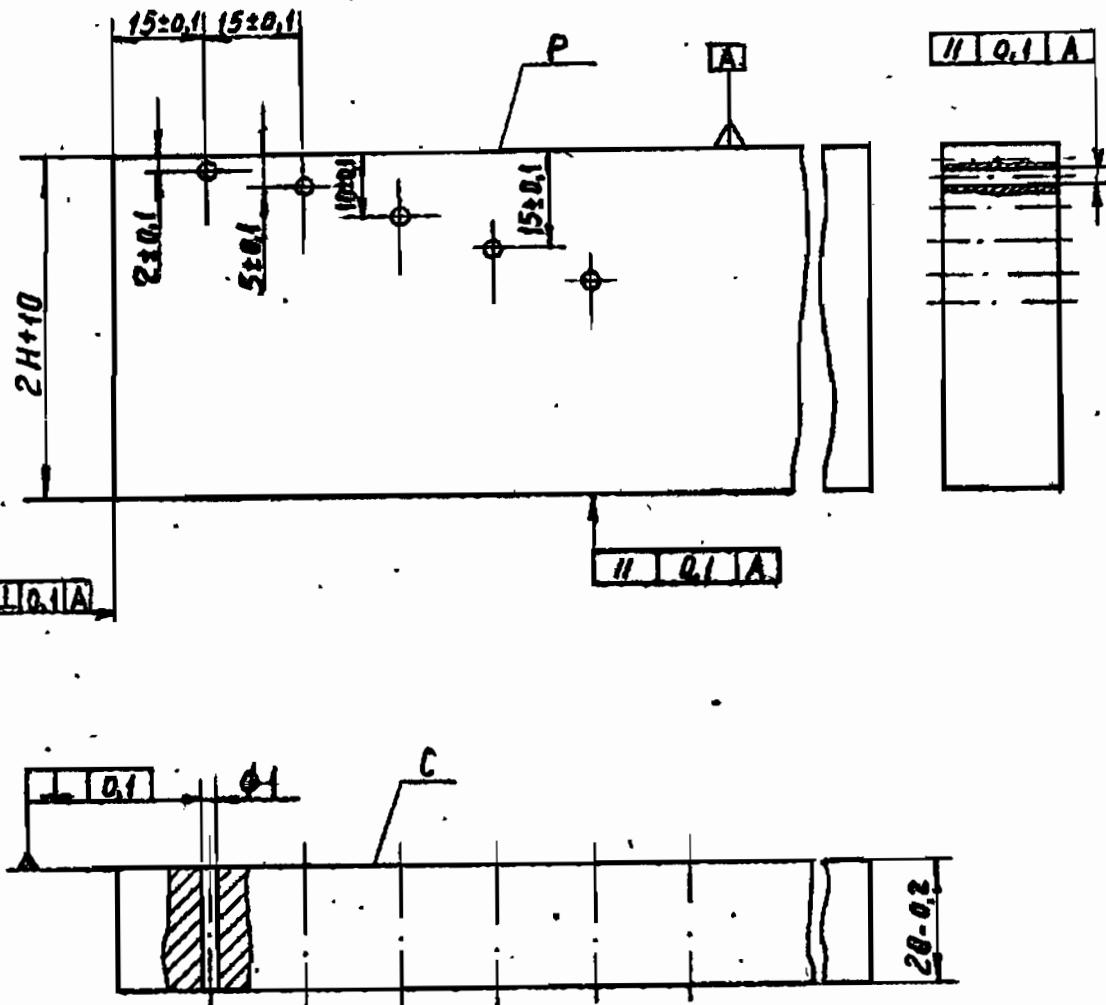

H - толщина контролируемого сварного шва


Черт. 2

Номер, № индекс.	Изобр. и дата	Взамен изобр. №	Новый изобр. №	Надл. и дата
ОСТ-612/7	ГОСТ-612/7	15.05.87		

ОСТ 92-И173-87

С. 7

Стандартный образец предприятия с сегментными  
отражателями для настройки зоны контроля.

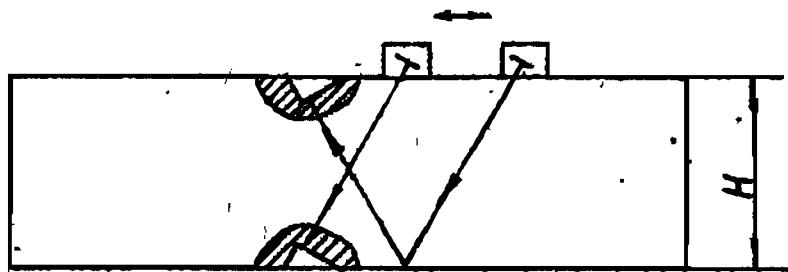


$H$  - толщина контролируемого сварного шва

Черт. 3

Мат. и вид	Реж., и параметр	Виды испыт.	Ном. и параметр
ОСТ-Б42/3 ГОСТ	П.05.11.		

С. 8 ОСТ 92-1173-87

Стандартный образец предприятия для настройки зоны  
контроля, вырезанный из контролируемой детали

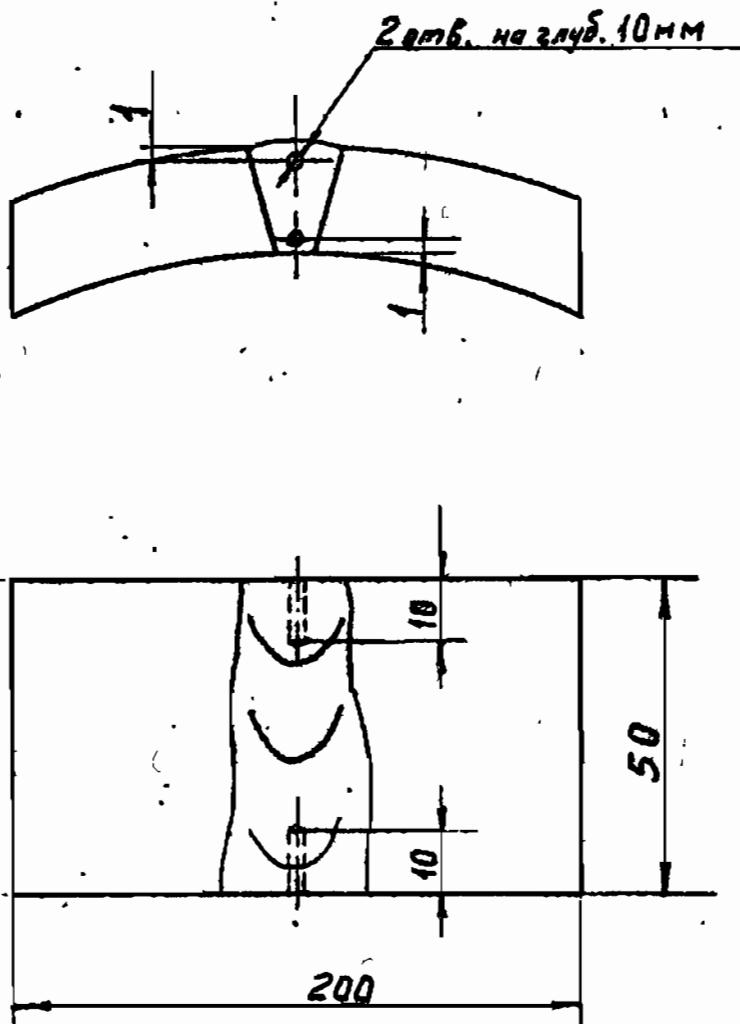

Нр.з. в полз.	Подп. и дата	Клещи инв.№	Инв.номер	Подп. и дата
ОСТ-642/9	Рычага 15.05.87г.			

Черт. 4

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ КОНТРОЛЮ

3.1. Ультразвуковой контроль проводят при температуре окружающего воздуха от + 10 до + 30 °C. При проведении контроля температура шва и зоны у шва не должна превышать 40 °C.

3.2. Поверхности сварных элементов с наружной и внутренней сторон соединения не должны иметь заусенец и неровностей, с поверхности должны быть удалены брызги металла, отслаивающаяся смола и краска, загрязнения. Не допускаются на поверхностях царапины и риски глубиной более 0,1 мм.

При механической обработке соединения, предусмотренной технологическим процессом на изготовление сварной конструкции, параметр шероховатости поверхности  $R_z$  должен быть не более 40 мкм по ГОСТ 2789-73.

При подготовке поверхности избранным качеством поверхности оценивают по эталонам шаберной обработки, разработанным и утвержденным на заводе-изготовителе.

Ширину подготовленной к контролю зоны ( $L$ ) с каждой стороны от границы шва складывают следующим:

1) при прозвучивании корня шва прямым лучом - по формуле

$$L = H \operatorname{tg} \alpha + l; \quad (1)$$

2) при прозвучивании однократно или многократно отраженным лучом - по формуле

$$L = (n+1)H \operatorname{tg} \alpha + l. \quad (2)$$

где  $n$  - число отражений;

$H$  - толщина контролируемого металла, мм;

$l$  - длина контактной плоскости преобразователя, мм;

$\alpha$  - угол ввода ультразвукового луча, °.

Номер документа	Номер и дата	Срок действия
ОСТ-64240/240484	ОСТ-64240/240484	ГОСТ 2.185-79

## С. 10 ОСТ 92-1173-87

3.3. После зачистки протяженные сварные швы должны быть размечены на участки и пронумерованы с целью последующего однозначного установления расположения дефекта по длине шва. Разметка шва должна соответствовать разметке под радиографический контроль, если он предусмотрен технологическим процессом. Способ разметки должен быть указан в КД на контролируемое изделие.

3.4. Перед проведением операции контроля дефектоскопист должен проверить по технологическому паспорту соответствие истинных параметров сварных соединений требованиям КД, осмотреть околосварную зону с целью выявления причин, снижающих эффективность ультразвукового контроля. В случае невозможности выполнения эффективного контроля дефектоскопист должен сделать соответствующую запись в журнале и информировать соответствующую службу о невозможности проведения контроля данного участка или всего шва.

3.5. Включение дефектоскопа и проверка правильности его работы совместно с преобразователем проводят согласно прилагаемой к нему инструкции.

Подключать дефектоскоп следует к малонагруженным электролиниям для исключения сетевых помех.

3.6. Выбор преобразователя для контроля зависит от типа, толщины и конфигурации сварного соединения, а также способа его прозвучивания, при этом следует обеспечивать возможно более полное прозвучивание всего наплавленного металла.

Тип преобразователя или его параметры должны быть указаны в КД и технологической инструкции на контроль (карте контроля).

3.7. Параметры преобразователей для контроля сварных соединений, на которые распространяется настоящий стандарт, приведены в табл. I.

Марк. № паск.	Помк. и дата	Весом. нав. и Изв. чудуб.	Помк. и дата
ОСТ-642/41	Граждан.	15.05.81	

ОСТ 92-II73-87

С. II

Таблица I

Толщина свариваемого металла, мм	Угол наклона призмы преобразователя, $\beta$	Частота ультразвуковых колебаний, МГц	Диаметр пьезопластин, мм не более	Страна преобразователя, мм не более
От 4 до 6 включ.	55 или $53^{\circ}$	5	5	6
Св. 6 .. 10 ..	$53^{\circ}$	5	5	6
.. 10 .. 16 ..	$50^{\circ}$	5	8	8
.. 16 .. 30 ..	$40^{\circ}$	5 или 2,5 <sup>**</sup>	8	8
.. 30 .. 40 ..	$30^{\circ}$	5 или 2,5	8	8

<sup>\*</sup>Угол наклона призмы преобразователя при контроле сварных швов из сплава 120I.

<sup>\*\*</sup> Для сварных швов из крупнозернистых материалов (размер зерна выше 5-го балла по ГОСТ 5639-62), в которых возможно возникновение структурных ямок.

П р и м е ч а н и е . Корень шва сварных соединений с зачищенной заподлицо с основным металлом выпуклостью шва контролируют преобразователем с углом наклона призмы от  $30$  до  $40^{\circ}$ .

3.8. Необходимый акустический контакт между поверхностью изделия и преобразователем достигают путем применения контактной среды. В качестве контактной среды могут быть использованы глицерин по ГОСТ 6824-76, масло трансформаторное или машинное по ГОСТ 10121-76, консистентные смазки ЦИАТИМ 201 по ГОСТ 6267-74, ЦИАТИМ 205 по ГОСТ 8551-74, вода дистиллированная по ГОСТ 6708-72, раствор агара пищевого в дистиллированной воде по ГОСТ 16280-74. Приготовление контактной среды на основе агара пищевого производят в соответствии с приложением 3. При использовании в качестве

Ном. в Атт.	Время измерения	Ном. в Атт.
15.03.75		
067-642/2		

С. И2 ОСТ 92-И173-87

контактной среды воды необходимо поверхности тщательно обезжирить по технологии завода-изготовителя. Вид используемой контактной среды и способ ее удаления указывается в КД.

3.9. Перед контролем необходимо проверить соответствие основных параметров преобразователя требованиям настоящего стандарта и настроить дефектоскоп.

3.9.1. Проверке подлежат следующие параметры преобразователя:

- 1) положение точки выхода луча (стрела преобразователя);
- 2) угол ввода ультразвукового луча в металл;
- 3) мертвая зона.

Указанные параметры следует проверять с помощью стандартных образцов СО-2, СО-3 по ГОСТ И4782-86 и СОИ.

3.9.2. Для определения точки выхода луча (стрелы преобразователя) необходимо:

- 1) нанести на поверхность СО-3 тонкий слой контактной среды;
- 2) установить преобразователь на поверхность СО-3;
- 3) перемещая преобразователь возвратно-поступательно в обе стороны по поверхности СО-3 с постоянным прижимом, найти положение, при котором сигнал на экране электронно-лучевой трубы (ЭЛТ) дефектоскопа будет максимальным;
- 4) зафиксировать положение преобразователя на СО-3;
- 5) в зафиксированном положении нанести карандашом рискну на боковой поверхности преобразователя напротив нулевой риски на СО-3, измерить стрелу преобразователя штангенциркулем между риской и передней гранью. Измеренное значение должно быть не более указанного в табл. I.

3.9.3. Для определения угла ввода ультразвукового луча в металл необходимо:

- 1) нанести на поверхность СО-2 тонкий слой контактной среды;
- 2) установить преобразователь на эту поверхность;

Ном. подл.	Подл. и дата
Базисн. испыт.	Испыт. и дата
Год.	15.05.87
Годич.	Годич.

ОСТ 92-И173-87

с. 13

- 3) перемещая преобразователь возвратно-поступательно в обе стороны по поверхности СО-2 с постоянным нажимом на них пальцами, при котором сигнал на экране ЭЛТ дефектоскопа от отверстия диаметром 6 мм будет максимальным;
- 4) зафиксировать положение преобразователя на СО-2;
- 5) в зафиксированном положении определить угол ввода ультразвукового луча по шкале СО-2 относительно риски, расположенной на боковой поверхности преобразователя.

Угол ввода должен быть в пределах, указанных в табл. 2.

Таблица 2

угол наклона призмы преобразователя, $\beta$	Угол ввода, $\alpha \pm 2^\circ$
$55^\circ$	$72^\circ$
$53^\circ$	$68^\circ$
$50^\circ$	$65^\circ$
$40^\circ$	$50^\circ$
$30^\circ$	$40^\circ$

Мертвая зона при контроле сварных швов преобразователем характеризуется минимальной глубиной расположения цилиндрического отверстия, уверенно выявляемого индикаторами дефектоскопа. Проверку мертвых зон преобразователя проводят по цилиндрическим отверстиям в СОП (см. черт. 2), расположенным на глубине 2 и 5 мм. Мертвая зона должна быть не более 2 мм для преобразователей с углами наклона призм от  $55$  до  $50^\circ$  и не более 5 мм для преобразователей с углами наклона призм менее  $50^\circ$ .

3.9.4. Допускается вместо проверки указанных в к. 3.9.1 параметров проверять пригодность преобразователя для контроля конкретного сварного соединения по СОП с цилиндрическим отверстием.

Изд. 1. Ред. 1  
ИД № 642/14  
Форма 15.047

С. И4 ОСТ 92-И173-87

расположенным на глубине, равной толщине свариваемых кромок.

Преобразователь может быть использован для контроля, если максимальный эхосигнал от цилиндрического отверстия фиксируется в положении, при котором расстояние между передней гранью преобразователя и вертикальной осью цилиндрического отверстия равно или больше половины ширины выпуклости (или занижения) шва.

3.10. Настройку глубиномерного устройства дефектоскопа проводят по СП с цилиндрическими отверстиями в соответствии с инструкцией по эксплуатации на прибор и по схеме, приведенной на черт. 5:

1) перемещая преобразователь по поверхности СП, последовательно получают эхосигналы от отверстий, расположенных на глубине 5 мм и на глубине, равной двойной толщине сварного соединения;

2) с помощью ручек плавной регулировки развертки дефектоскопа добиваются соответствия показаний глубиномера и координат указанных отверстий.

Операцию совмещения повторяют 2 или 3 раза, добиваясь совпадения значений показания глубиномера и координат отверстий с точностью, указанной в паспорте на прибор.




Допускается использование миллиметровой шкалы на экране ЭЛТ для определения глубины залегания дефектов. Для этого необходимо провести операцию совмещения эхосигналов, отраженных от цилиндрических отверстий на глубине 5 мм и двойной толщине сварного соединения с соответствующими делениями шкалы экрана.

3.11. Установку зоны контроля на экране дефектоскопа проводят по глубиномеру, предварительно настроенному в соответствии с п. 3.10, или по шкале ЭЛТ:

1) при прозвучивании прямым лучом передний фронт строб-импульса устанавливают в положение, соответствующее значению  $I/2H$  ( $H$  - толщина контролируемого соединения);

Инв. №	Подп. и дата	Всеми	Исп. №
ИКТ-642/15	Ганчук 15.05.87		

**Схема определения глубины залегания дефекта  
с помощью глубиномера дефектоскопа**

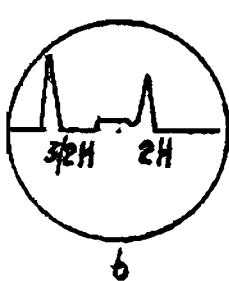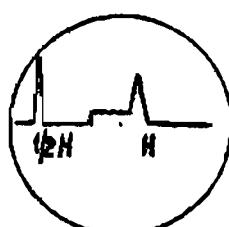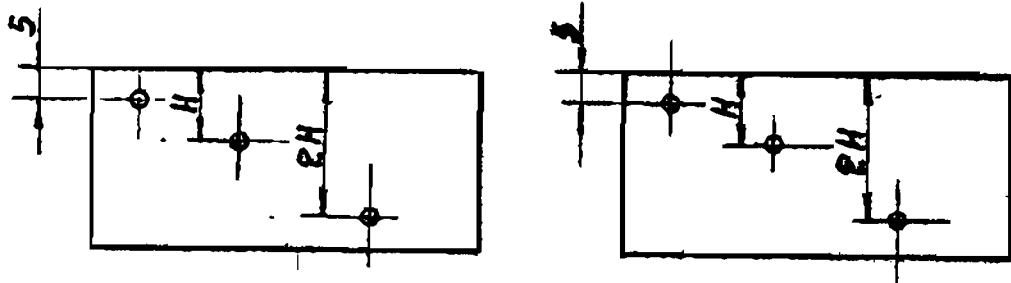

- Н - толщина контролируемого сварного соединения;  
 а - определение глубины залегания дефекта при  
 прозвучивании шва прямым лучом;  
 б - определение глубины залегания дефекта при  
 прозвучивании шва однократно отраженным лучом

Черт. 5

Ном. № зона:	Пози. в зоне:	Время на пульс.	Измен. жгутов.	Показ. в Амп.
ОСТ-642/6	Грифель	16.05.87		

С. 16 ОСТ 92-II73-87

- 2) задний фронт строб-импульса устанавливают в положение, соответствующее значению Н;
- 3) при прозвучивании однократно отраженным лучом передний фронт строб-импульса устанавливают в положение, соответствующее значению  $3/2H$ ;
- 4) задний фронт строб-импульса устанавливают в положение, соответствующее значению  $2H$ .

3.12. Допускается установку зоны контроля проводить непосредственно по СОП, приведенным на черт. 2, 3 или 4.

Плавно перемещая преобразователь по поверхности образца, последовательно находят эхосигналы, соответствующие отражениям:

1) от цилиндрического отверстия, расположенного на глубине Н и глубине  $2H$  (черт. 6);

2) от нижнего и верхнего сегментного отражателя (черт. 7).

С помощью метки глубиномера или строб-импульса фиксируют положения максимальных эхосигналов от нижнего отражателя на глубине Н (зона контроля прямым лучом) и верхнего отражателя на глубине  $2H$  (зона контроля однократно отраженным лучом).



3.13. Настройку чувствительности, в соответствии с ГОСТ 14782-86, проводят по СОП с искусственным отражателем типа отверстия с плоским дном.

Допускается настройку чувствительности проводить по СОП с плоским угловым или сегментным отражателями (см. черт. 3), с цилиндрическими отверстиями (см. черт. 2) или по СОП с отражателями типа "выступ" (см. черт. 1).

При контроле сварных соединений из материалов, отличающихся по акустическим свойствам от стали марки 45, из которой изготавливается СОП с выступами, выполняется прямоугольный образец из контролируемого материала толщиной, равной контролируемой толщине.

Инв. № подл.	Позиц. и лото	Извл. инв. №	Инв. № глубы	Изм. глубы	Изм. глубы
ОСТ-642/17	Примеч. к ГОСТ				

Схемы настройки зоны контроля по стандартному образцу  
предприятия с боковыми цилиндрическими отражателями

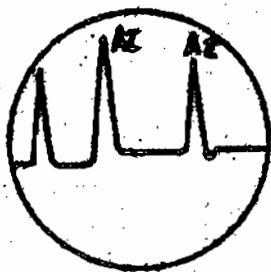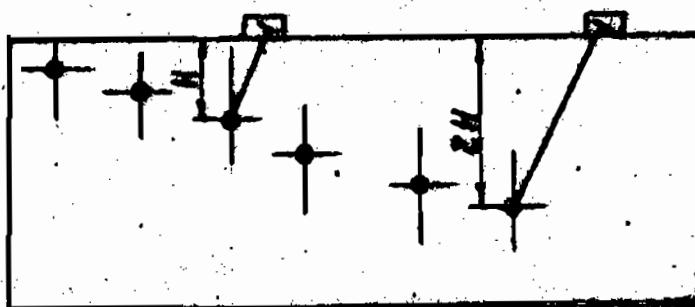

$H$  - толщина контролируемого сварного соединения;

$A_1$  - эхосигнал от цилиндрического отражателя,  
расположенного на глубине, равной толщине  
сварного шва;



$A_2$  - эхосигнал от цилиндрического отражателя,  
расположенного на глубине, равной двойной  
толщине сварного шва

Черт. 6

Нач. в работе	Время изм., с	Номер изм.
ОСТ-6437/1	6.02.77	

С. 18 ОСТ 92-II73-87

Схема настройки зоны контроля по стандартному образцу  
предприятия с сегментными отражателями

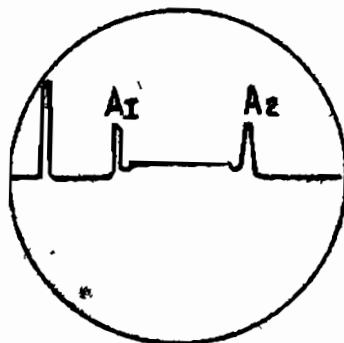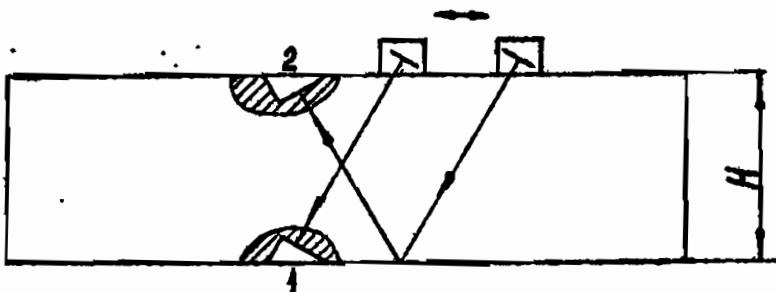

$H$  - толщина контролируемого сварного соединения;

$A_1$  - эхосигнал от сегментного отражателя (1)  
прямым лучом;

$A_2$  - эхосигнал от сегментного отражателя (2)  
однократно отраженным лучом

Черт. 7

Номер, и дата	Изменение №	Номер, и дата
ДСТ-642/9	Редакция	15.05.97.

С помощью преобразователя и дефектоскопа, предназначенных для проведения контроля, измеряют амплитуды эхосигналов от угла СОН и от угла в образце из контролируемого материала. Разница амплитуд в дБ этих сигналов является поправочным коэффициентом, который учитывают при определении чувствительности контроля.

Типы и размеры искусственных отражателей для настройки чувствительности дефектоскопа при контроле сварных соединений различных толщин приведены в табл. 3.

3.13.1. Настройку чувствительности дефектоскопа проводят следующим образом:

- 1) плавно перемещая преобразователь по поверхности СОН, получают максимальный эхосигнал от отражателя;
- 2) ручкой ОСЛАБЛЕНИЕ уменьшают полученный сигнал до уровня  $1/2$  высоты экрана ЭЛТ дефектоскопа.

Данная величина характеризует чувствительность контроля (контрольный уровень).

3.13.2. Допускается увеличивать чувствительность контроля, установленную в соответствии с п. 3.13.1, с помощью ручек или кнопок ОСЛАБЛЕНИЕ на 6; 10; 12 или 14 дБ соответственно, если такая настройка чувствительности регламентирована в КД на контролируемое изделие.

3.14. При контроле необходимо использовать автоматический (световой и звуковой) сигнализатор дефектов (АСД). Настройку срабатывания АСД следует проводить по отражателю, по которому ведется настройка чувствительности дефектоскопа.

3.15. Установить поисковый уровень чувствительности путем уменьшения показания регулятора ОСЛАБЛЕНИЕ на 4 дБ.

С. № СТ 32-177-87

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата
ОСТ-Б42/21	Быковин 15.05.87.			

Таблица 3

Толщина свариваемого металла Н, мм	Цилиндрическое отверстие	Сегментный отражатель		Изоско-дочный отражатель	Отражатель типа "выступ"		Глубина расположения искусственного отражателя, мм, при контроле	
		Площадь, $\text{мм}^2$	Высота, мм		Площадь, $\text{мм}^2$	Длина и высота отражают-щей изоско-сти высту-па, мм	Корня шва	Верхней части шва
От 4 до 10 включ.	1,0	1,2	0,68	Приме-нять не рекомен-дуется	1,2	1,1	2Н	2Н
Св. II " 20 "	1,0	1,6	0,83	1,6	1,6	1,27	2Н	2Н
" 20 " 30 "	1,0	2,0	0,97	2,0	2,0	1,41	Н	2Н
" 30 " 40 "	1,0	3,0	1,32	3,0	3,0	1,73	Н	2Н

\*Значение высоты дано для концевой фрезы диаметром 3 мм.

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ

4.1. Ультразвуковой контроль проводят эхомпульсным методом с двух сторон шва с одной стороны изделия (наружной или внутренней). Допускается проведение контроля с одной стороны шва, если контроль с двух сторон невозможен.

Корень шва контролируют прямым лучом, верхнюю часть шва — однократно отраженным лучом.

4.2. Контроль сварного шва проводят путем плавного перемещения преобразователя по поверхности изделия или детали вдоль сварного шва при перпендикулярном шву возвратно-поступательном движении с поворотом в обе стороны на угол  $10 \pm 5^\circ$ . Шаг смещения преобразователя вдоль шва должен быть не более 1 мм (черт. 9). Размеры зоны перемещения преобразователя при контроле сварных швов различной толщины рассчитывают по формулам (1, 2). Шов контролируют последовательно по всей длине. Скорость перемещения преобразователя 0,3 м/мин.

4.3. В процессе контроля необходимо:

1) визуально следить за акустическим контактом и положением преобразователя относительно сварного шва;

2) периодически, но не реже одного раза в час, проверять чувствительность дефектоскопа по СП с искусственным отражателем.

4.4. При появлении эхосигнала на экране дефектоскопа в зоне контроля необходимо:


1) найти такое положение преобразователя, при котором эхосигнал будет иметь максимальную амплитуду;

2) установить контрольный уровень чувствительности. При этом, если высота эхосигнала на экране дефектоскопа превысит уровень, установленный в п. 3.13.1, установить пониженный уровень чувствительности;

Исп. в эксп. Год. в эксп. Код. в эксп.  
ОСТ-64.2/201/ГРМН

С. 22 ОСТ 92-И173-87

Схема сканирования

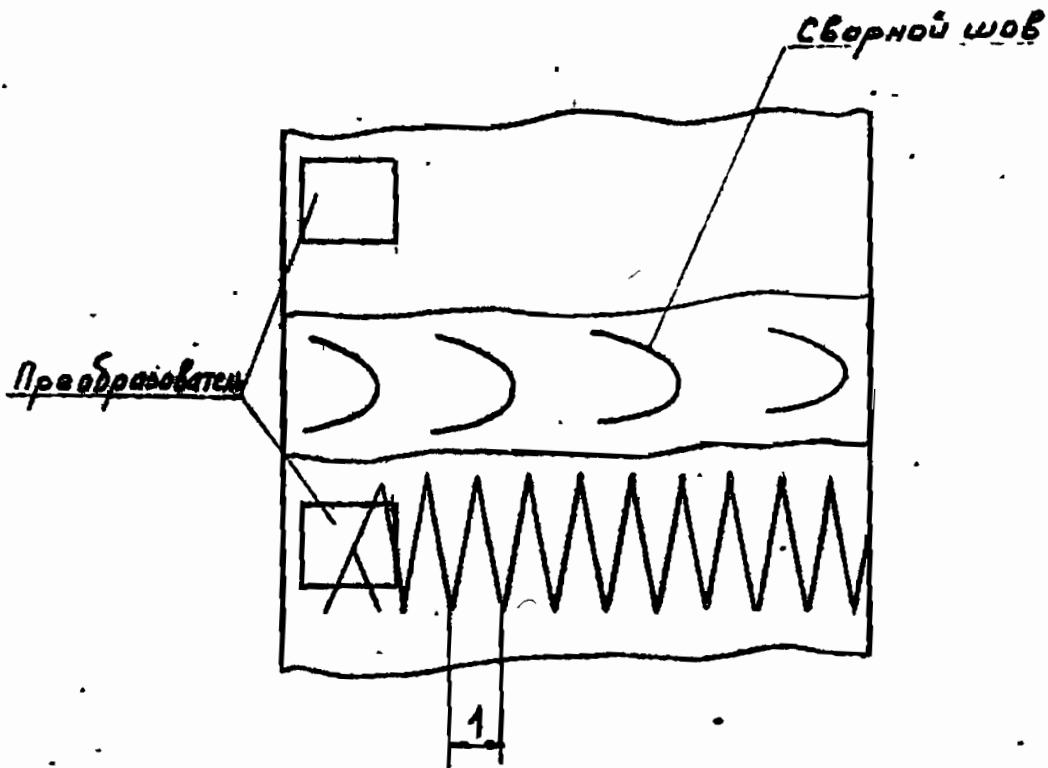

Черт. 8

Нан. в листе.	Нано. и дата	Начало инв. №	Нач. № п/рдл.	Нач. № листа
ОГ-642/23	Причек 15.05.87			

3) измерить характеристики дефекта, если амплитуда эхосигнала превышает контрольный уровень чувствительности.

4.5. Основными измеряемыми характеристиками дефектов при ультразвуковом контроле являются:

- 1) амплитуда эхосигнала;
- 2) условная протяженность дефекта;
- 3) координаты дефектов (глубина залегания отражющей поверхности, расстояние от начала контролируемого участка до начала дефекта по длине шва).

Перечень измеряемых характеристик и необходимость их измерения указывается в КД на контролируемое изделие.

4.5.1. Амплитуду эхосигнала от дефекта измеряют по аттенюатору прибора при установке регулятора в положения, при которых величина эхосигнала от дефекта достигает уровня, установленный согласно п. 3.13.1.

4.5.2. Условную протяженность дефекта вдоль шва определяют по двум крайним положениям преобразователя, в пределах которых амплитуда сигнала от дефекта изменяется от своего максимального значения до уровня, соответствующего значению контрольной чувствительности.

4.5.3. Глубину залегания отражющей поверхности дефекта от поверхности ввода определяют по глубиномеру дефектоскопа или по расположению эхосигнала относительно шкалы ЭЛТ.

4.6. Для классификации дефектов на плоскостные и объемные, за исключением дефектов сварных швов, выполненных электронно-лучевой сваркой, рекомендуется использовать ряд информативных признаков ( $K_\theta$ ,  $K_\alpha$ ,  $K_d$ ), приведенных в приложении 4.

4.7. Возможно проведение ультразвукового контроля сварных соединений после ремонта (подварки) шва, если ширина шва после ремонта соответствует требованиям настоящего стандарта.

Ннр. и волн.	Парн. и дата	Глуб. и дист.
Х7-642/24	Борисов 05.05.87	

С. 24 ОСТ 92-1173-87

## 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

5.1. Недопустимыми по результатам ультразвукового контроля являются дефекты, измеряемые характеристики и количество которых превышают нормы, установленные в КД на контролируемое изделие.

5.2. Результаты ультразвукового контроля фиксируют в карте ультразвукового контроля по ГОСТ 3.1502-85 или в сопроводительном документе на ультразвуковой контроль с обязательным дублированием в журнале учета контроля, в котором должны быть приведены:

- 1) номер детали или изделия;
- 2) документ, по которому осуществляют контроль;
- 3) настройка чувствительности (размеры отражателя, по которому проводят настройку, амплитуда эхосигнала от него);
- 4) результаты контроля с указанием основных характеристик обнаруженных дефектов;
- 5) фамилия оператора;
- 6) дата проведения контроля.

5.3. Допускается фиксировать результаты контроля на схемах шва по ГОСТ 14782-86.

5.4. При наличии указания в КД месторасположение обнаруженных недопустимых дефектов отмечают на сварном шве. Способ отметки дефектов устанавливают в КД на контролируемое изделие.

## 6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОПЕРАТОРАМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ

6.1. К работам по ультразвуковому контролю сварных соединений допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего, прошедшие специальную теоретическую подготовку, практическое обучение и получившие удостоверение на право проведения ультразвукового

Инв. № пасч.	Помп. и дата	Взамен инв. №	Подп. и дата
GOST-642/25	Гришич 4505/7		

контроля сварных швов. Подготовку дефектоскопистов проводят по технической документации, разработанной в соответствии с ГОСТ 20415-82.

6.2. Проверка знаний лиц, занятых ультразвуковым контролем сварных швов, должна проводиться не реже одного раза в год. При перерыве в работе по контролю более 6 месяцев дефектоскопист может быть допущен к работе только после аттестационной проверки. Аттестацию дефектоскопистов проводит комиссия в установленном на предприятии порядке.

## 7. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ СТЫКОВЫХ СВАРНЫХ ШВОВ

7.1. При контроле корневой части стыковых швов могут возникнуть эхосигналы от проплава шва, от грубых рисок после зачистки проплава и из-за смещения кромок. Для того, чтобы отличать эти сигналы от эхосигналов от дефектов в корне шва, необходимо провести прозвучивание корневой части шва с двух сторон. Сигнал от смещения кромок фиксируется только при контроле с одной стороны шва.

Сигнал от проплава расположен на большем расстоянии от зондирующего импульса, чем сигнал от дефектов в корне шва.

7.2. При прозвучивании верхней части шва возможно появление эхосигналов, отраженных от поверхности шва. Определить место, от которого произошло отражение сигнала, можно по резкому уменьшению высоты сигнала на экране при прощупывании пальцем поверхности сварного шва.

7.3. Следует учитывать, что допустимые подрезы могут приводить к появлению ложных сигналов. В этом случае рекомендуется зачистить участок шва, дающий отражение, заподлицо с поверхностью

Номер нормы	Пол. и дата	Время исп.	Имя журн.	Подпись в дате
ОСТ-642/26	Печать	45.05.87		

С. 26 ОСТ 92-II73-87

основного металла и затем провести повторный контроль. Если при повторном контроле эхосигналы от верхней части сварного шва наблюдаются не будут, значит их появление было вызвано наличием подрезов или дефектов, расположенных у поверхности шва.

7.4. При обычной схеме прозвучивания сварных швов с X-образной разделкой кромок могут быть пропущены несплошности с малым раскрытием, расположенные в центральной части шва, так как отраженные от них ультразвуковые колебания не могут быть зафиксированы преобразователем. Для фиксации таких несплошностей рекомендуется проводить контроль специальным преобразователем с двумя пьезоэлементами,ключенными по радиальной схеме "тандем" (черт. 9). Настройку чувствительности дефектоскопа и оценку допустимости дефектов при этом проводят по отверстию с плоским дном, изготовленному в центре сварного шва. Параметры преобразователя и площадь отверстия с плоским дном принимают такими же, как при контроле с помощью одного преобразователя. Зону контроля на экране АИТ дефектоскопа устанавливают таким образом, чтобы сигнал от отверстия находился в центре строба. Положение сигнала от дефекта на линии развертки соответствует положению эхосигнала от отверстия с плоским дном.

### 8. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ ШВОВ С ПОДКЛАДНОЙ ПЛАНКОЙ


8.1. Ультразвуковой контроль сварных швов с осталшейся подкладной планкой проводится при условии, что зазор между подкладной планкой и свариваемым металлом не должен превышать 0,3 мм.

8.2. Выбор преобразователя для контроля проводят в соответствии с табл. I.

8.3. Настройку чувствительности проводят по п. 3.13.1.

Полк. и дата	Изм. и инд.
ОСТ-642/27/Приним.	ГОСТ 2.105-79
Изм. и полк.	Формат А4

## Схема прозвучивания сварных швов tandem-методом

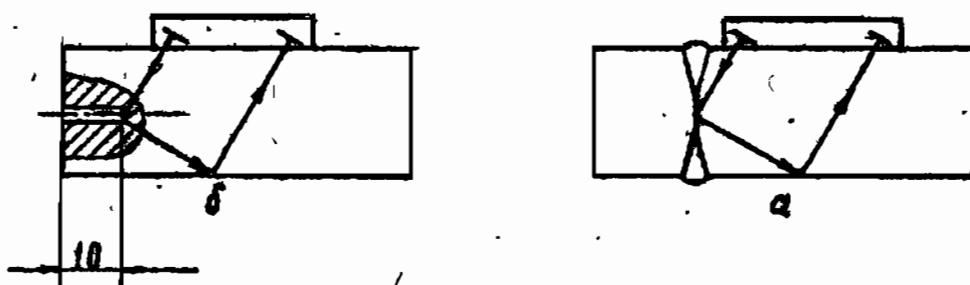

$\Delta$  - шов с X-образной разделкой;  
 $\delta$  - настройка чувствительности контроля

Черт. 9

Нач. № подл.	Начало в листе	Время на шов, м	Нач. № подл.	Начало в листе
ОСТ-6492	Прилуць, №003, №7			

С. 28 ОСТ 92-1173-87

8.4. Настройку зоны контроля рекомендуется проводить по СОН с подкладной планкой (черт. 10). Конструктивные элементы и размеры сварного шва СОН должны точно соответствовать конструктивным элементам и размерам контролируемого сварного соединения.

Перемещая преобразователь от сварного шва СОН, последовательно получают эхосигналы ( $A_1$ ) от цилиндрического отверстия в корне шва (прямым лучом), от подкладной планки ( $A_2$ ) и от цилиндрического отверстия в верхней части шва ( $A_3$ ) (отраженным лучом). При этом фиксируют точное положение максимума эхосигнала от подкладной планки на линии горизонтальной развертки и соответствующее ему расстояние от середины шва до точки выхода ультразвукового луча преобразователя или до его передней грани.

8.5. Дефекты в корне шва или выше корня (на расстоянии от 2 до 5 мм) могут выявляться как прямым, так и однократно отраженным лучом. В последнем случае эхосигналы от подкладной планки и от дефекта будут фиксироваться на одном месте развертки на экране ЗЛТ. Для того чтобы различить эти сигналы, необходимо измерить линейные расстояния ( $L_1, L_2, L_3$ ) от середины шва до передней грани преобразователя (или точки выхода луча) для трех эхосигналов (от цилиндрического отверстия в корне шва, от подкладной планки, и от цилиндрического отверстия в верхней части шва) (см. черт. 10). Следует учитывать, что эхосигнал от дефекта, расположенного выше корня шва, выдаваемого однократно отраженным лучом, появляется на большем расстоянии от середины шва, чем эхосигнал от подкладной планки.

В процессе контроля необходимо периодически сравнивать эти расстояния с измеренными на СОН.



8.6. Для сварных швов, у которых зазор между подкладной планкой и свариваемым металлом более 0,3 мм, и для швов, у которых

Инв. № подл.	Подп. к дате	Время се инв. №	План. к Аэро
DCT-642/29	Пречик	15.05.87	

ОСТ 92-И173-87

С. 29

Схема настройки зоны контроля сварных швов  
с подкладной плашкой

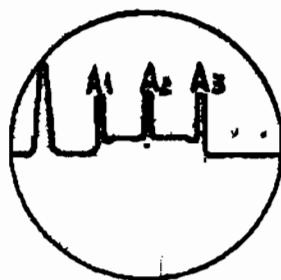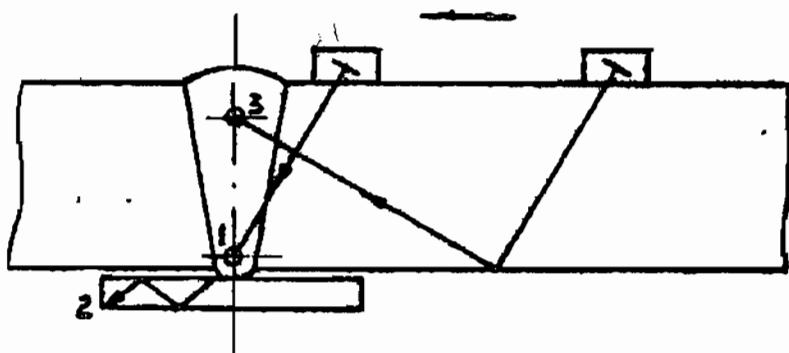

- $A_1$  - эхосигнал от сварения в корне шва;
- $A_2$  - эхосигнал от подкладной плашки;
- $A_3$  - эхосигнал от сварения в верхней части шва

Черт. 10

Нар. № зона:	Позиц. в шве:	Номер зон:	Номер, порядк.	Номер, порядк.
ОСТ-6495-87	Позиция 1	1505.87		

## С. 30 ОСТ 92-И173-87

подкладная планка имеет проточку, придающую проплаву форму, способствующую появлению эхосигналов, отраженных от проплава, прозвучивание корня шва осложняется. При малой толщине шва (до 15 мм) эхосигналы от проплава не отличаются от эхосигналов от дефектов, расположенных в корне шва. Настройку зоны контроля у таких швов проводят по СОП с цилиндрическим отверстием на расстоянии от I до 2 мм выше корня шва (черт. II). Сигналы от дефектов, расположенных ниже этого уровня в корне шва и в проплаве, фиксации не подлежат.

## 9. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗАМКОВЫХ СВАРНЫХ ШВОВ

9.1. Необходимым условием контроля замковых сварных швов является прозвучивание корня шва прямым лучом. Проверку возможности проведения прозвучивания корня шва прямым лучом осуществляют по СОП с цилиндрическим отверстием, расположенным в корне шва (черт. I2); СОП должен иметь ту же конфигурацию, что и контролируемое сварное соединение.

Длина замковой части сварного соединения должна быть не менее 6 мм.

9.2. Контроль замковых сварных швов проводят с одной стороны шва – со стороны детали, имеющей меньшую толщину.

9.3. Настройку чувствительности проводят по цилиндрическому отверстию на глубине, равной двойной толщине шва, или по цилиндрическому отверстию в верхней части шва при прозвучивании шва однократно отраженным лучом (см. черт. I2).



9.4. Замковые сварные швы контролируют в два прохода. При контроле корневой части шва могут быть выявлены дефекты, расположенные в проплаве (в замковой части сварного соединения); эхосигналы от них располагаются в правой части зоны контроля, выделенной стробимпульсом на экране.

Инв. № вала:	Пол. и дата:	Баланс вала:	Износ лапки:	Номер вала:
ОСТ-642/31	Уральск	4505/7		

ОСТ 92-И173-87

С. II

Схема настройки зоны контроля сварных швов с подкладной планкой с формаобразованным проплавом

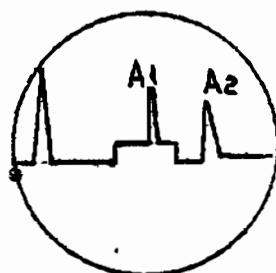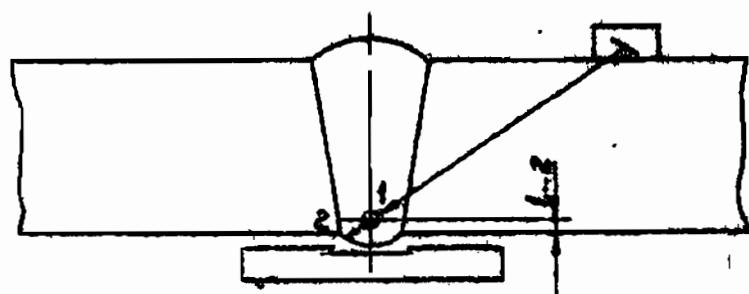

$A_1$  - эхосигнал от сварения;



$A_2$  - эхосигнал от проплава

Черт. II

Нач. № лист.	Подп. и дата	Взамен листа	Изв. № листа	Подп. и дата
ОСТ-642/39 ГОСТМАМ	15.05.87			

С. 32 ОСТ 92-И173-87

## Схема просвечивания замковых сварных соединений

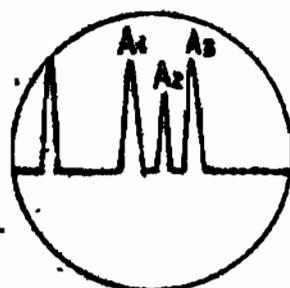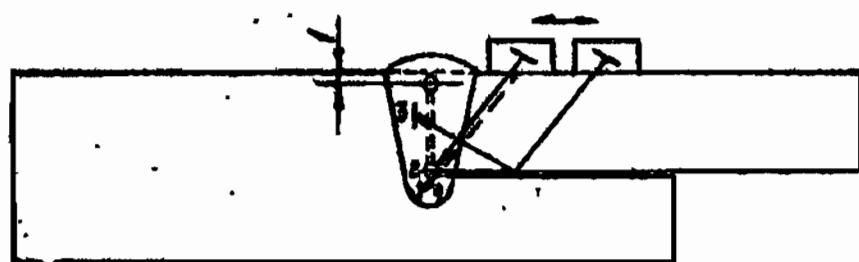

- $A_1$  - эхо сигнал от сварения в корне шва;  
 $A_2$  - эхо сигнал от дефекта в проплаве (прямым лучом);  
 $A_3$  - эхо сигнал от дефекта в центре шва (однократно отраженным лучом)

Черт. 12

Изм. № инд. 1	Изм. № инд. 2	Причина отказа	Номер, в АПА
ОСТ-642/33 Грибка	15.05.87		

9.5. При контроле верхней части шва однократно отраженным лучом в той же области горизонтальной развертки могут фиксироваться эхосигналы от дефектов, расположенных выше корневой части шва. Дефекты, расположенные в проплаве, отличаются от дефектов в надкорневой части шва по положению преобразователя относительно шва:

- 1) дефекты в проплаве фиксируются, когда преобразователь установлен вплотную около шва или когда передняя грань преобразователя удалена от шва на расстояние менее 5 мм;
- 2) дефекты в надкорневой части шва выявляются только при прозвучивании шва однократно отраженным лучом.

## 10. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ ШВОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЭЛЕКТРОСНО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКОЙ

10.1. В сварных соединениях, выполненных электронно-лучевой сваркой (ЭЛС), наиболее вероятным дефектом является непровар (несплавление) с малым раскрытием, ориентированный вертикально, преимущественно расположенный в корне шва.

10.2. Для надежного выявления указанного дефекта прозвучивание корня шва проводят прямым лучом преобразователем с углом наклона призмы от 30 до 45°, диаметром пьезопластинки 5 мм, на частоте 5 МГц.

**П р и м е ч а н и е .** Угол призмы зависит от ширины выпуклости (или занижения) шва и стрелы преобразователя.

10.3. Если размеры сварного соединения (ширина выпуклости или занижения, толщина) не позволяют контролировать корень шва одним из указанных в п. 10.2 преобразователей, то необходимо зачистить поверхность шва заподлицо с основным металлом.

10.4. Параметр шероховатости поверхности  $R_s$  в зоне перемещения преобразователя с обеих сторон шва должен быть не выше 40 мкм

Номер, и дата	Весной 1987	Имя, фамилия	Парин, Альберт
ОСТ-6742-87	Техн. рисунок		

## С. 34 ОСТ 92-II73-87

по ГОСТ 2789-73. Ширину подготовленной зоны от границы шва определяют по формулам (1 и 2).

10.5. Контроль сварных соединений, выполненных ЭЛС, проводят после зачистки неровностей (провисаний металла) в корне шва. Параметр шероховатости зачищенной поверхности  $R_z$  при этом также должен быть не выше 40 мкм. Ширину зачищенной зоны определяют по формулам (1 и 2).

10.6. Перед настройкой дефектоскопа необходимо убедиться в возможности контроля корня шва прямым лучом по СОИ в соответствии с п. 3.9.4.

10.7. Установку зоны контроля на экране ЭЛТ дефектоскопа проводят в соответствии с п. 3.11 или п. 3.12 для прямого луча.

10.8. Чувствительность дефектоскопа при контроле корня шва настраивают по цилиндрическому отверстию диаметром 1 мм на глубине, равной толщине контролируемого соединения.

Ручкой ОСЛАБЛЕНИЕ максимальный эхосигнал от отверстия уменьшают до уровня  $1/2$  высоты экрана ЭЛТ. Установленную таким образом чувствительность необходимо увеличить с помощью ручек или кнопок ОСЛАБЛЕНИЕ на величину (в дБ), указанную в КД. Данная величина характеризует чувствительность контроля (контрольный уровень).

10.9. Установку поисковой чувствительности проводят по п. 3.15.

10.10. После настройки дефектоскопа проводят контроль корня шва в соответствии с пп. 4.2 и 4.3.

10.11. При появлении сигнала в зоне контроля необходимо:

1) найти такое положение преобразователя, при котором сигнал будет иметь максимальную амплитуду;

2) установить контрольный уровень чувствительности в соответствии с п. 10.8. При этом, если высота эхосигнала на экране дефектоскопа не превышает  $1/2$  высоты экрана ЭЛТ, выставить поисковый уровень

Нан. № документа	Подп. к Аттв.	Изменен наимен.	Подп. к Аттв.
ОСТ-64235 Тречук 15.05.87			

чувствительности и продолжить сканирование;

3) измерять характеристики дефекта, указанные в ИД, если изображение эхосигнала превышает контрольный уровень чувствительности.

10.12. Контроль верхней части шва и оценку его качества проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

10.13. Дефекты типа непровара с малым раскрытием или несплавления в центральной части шва встречаются реже и при контроле по обычной методике дают небольшие эхосигналы или совсем не обнаруживаются. Наиболее надежно эти дефекты выявляются при контроле по схеме "тандем" по п. 7.4.

Ильинская	Пом. к АЭР	Бригада № 1	Мар. № 104	Логотип
ОСТ-6/24	Уральский завод			

С. 36 ОСТ 92-II73-87

## ПРИЛОЖЕНИЕ I

## Справочное

**ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К КОНТРОЛЮ  
СВАРНЫХ ШВОВ**

В технических требованиях необходимо указывать:

- 1) объем контроля;
- 2) средства контроля (тип дефектоскопа и преобразователя, СОН);
- 3) требования к подготовке поверхности и размерам околоводных зон;
- 4) тип и размеры искусственного отражателя, используемого для настройки чувствительности;
- 5) величину превышения чувствительности в дБ для выявления дефекта с отражательной способностью, меньшей отражательной способности указанного искусственного отражателя;
- 6) требования к разметке сварного шва;
- 7) вид используемой контактной среды и способы ее удаления;
- 8) нормы дефектности;
- 9) основные измеряемые характеристики дефектов;
- 10) необходимость и способ отметки места расположения обнаруженных недопустимых дефектов;
- II) наименование документа, регламентирующего проведение контроля.

Ном. и подкн.	Ном. и дата	Время приемки	Иниц. журн.	Подп. и дата
DCT-642/37	Приемка КСБ-87			

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Обязательное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТНЫМ ОБРАЗЦАМ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

1. СОН должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ И4782-86 и настоящего стандарта по рабочим чертежам в установленном порядке на предприятии-изготовителе.
2. СОН должен быть изготовлен из той же марки материала, что и контролируемое сварное соединение. Заготовку металла для изготовления СОН считают годной, если в ней не выявлены несплошности. Заготовку металла для СОН толщиной 20 мм и более контролируют ультразвуком прямым и наклонным преобразователями при максимальной чувствительности для обнаружения несплошностей.

3. Поверхности СОН должны быть механически обработаны. Параметр шероховатости поверхности  $R_z$  должен быть не выше 40 мкм.

4. Искусственные отражатели, изготавливаемые в СОН, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и КД на контролируемое изделие.

5. Для обеспечения воспроизводимости параметров контроля устанавливают следующие отклонения:

1) линейных размеров искусственных отражателей - для значений  $b$  и  $h$  до 4 мм  $\pm 0,05$  мм, для значений  $b$  и  $h$  выше 4 мм  $\pm 0,1$  мм (где  $b$  и  $h$  - ширина и высота отражателя типа "выступ" или отражательной поверхности плоского или сегментного отражателей);

2) диаметра цилиндрического отверстия и отверстия с плоским дном диаметром до 2 мм - по НЭ;

3) ориентации отражателей - для отражателя типа "выступ", сегментного отражателя и отверстия с плоским дном  $\pm 30^\circ$ , для плоского

Изв. № поль.	Позн. и дата	Виды и типы	Назн. и детеч.
ОСТ-642/30/Гришин, 15.05.87			

С. 38 ОСТ 92-II73-87

углового отражателя  $\pm 1^\circ$ ;

4) параллельности оси цилиндрического отверстия плоскости (Р) СОП  $\pm 0,1$  мм (см. черт. 2);

5) неперпендикулярности оси цилиндрического отверстия относительно плоскости (С)  $\pm 0,1$  мм (см. черт. 2);

6) свободных размеров - по  $h$  I4;

7) амплитуд эхосигналов от идентичных отражателей СОП - не более 1 дБ.

Допускается применение СОП, имеющих погрешности акустических параметров, выходящие за пределы допусков, указанных выше, при условии внесения поправок в настройку дефектоскопа с помощью калиброванного аттенюатора. Значение поправок в дБ при этом должно быть выдано на СОП.

6. На каждом СОП должны быть обозначены его номер, марка материала, размеры и глубина расположения искусственных отражателей.

Инв. № инд.	Полн. и дата	Назнач. инв. №	Инв. глубка	Подп. и дата
ОСТ-642/39	Грицаев 15.05.17			

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## Справочное

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОНТАКТНОЙ СРЕДЫ

Раствор агара в дистиллированной воде представляет собой хлебообразную массу, которая при нанесении на металл не растекается и дает надежный акустический контакт, позволяя добиться хорошей чувствительности ультразвукового контроля, поэтому раствор может быть применен в качестве контактной среды.

Агар вымороженный (сорт высший или первый) по ГОСТ 16280-79 растворяют в дистиллированной воде из расчета 0,5 г агара на 100 см<sup>3</sup> воды. Навеску агара, предварительно размельченного, помешают в колбу, заливают необходимым количеством дистиллированной воды и оставляют не менее чем на 3 ч, после чего нагревают на водяной бане, периодически перемешивая раствор. Нагревание продолжают до полного растворения агара.

Приготовленный раствор наносят на контролируемое изделие кисточкой в виде тонкого слоя. После проведения контроля раствор удаляют с поверхности салфеткой или фильтровальной бумагой по ГОСТ 12026-76.

Раствор хранят в колбе закрытой бумагой, резиновой пробкой или тампоном в прохладном помещении или в холодильнике при температуре от 1 до 15 °С.

Пользование раствором разрешается в течение двух месяцев со дня приготовления.

Марка, № акта	Номер и дата приемки
ОСТ-61/2-73/ПДКМ	1/09/87

С. 40 ОСТ 92-И173-87

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

## Справочное

## КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ

1. По результатам ультразвукового контроля дефекты классифицируются на плоскостные и объемные.

К плоскостным дефектам относятся трещины, несплавления по кромке разделки, непровары; к объемным - плаковые и газовые включения, поры и зоны пористости.

2. Для распознавания типа дефекта используют сравнение:

1) скоростей изменения эхосигналов от дефекта при изменении угла озвучивания ( $K_\theta$ ) (черт. I3, I4, I5);

2) амплитуд эхосигналов, отраженных от выявленного дефекта при озвучивании его преобразователями с различными углами ввода ультразвуковых колебаний ( $K_{\alpha}$ ) (черт. I6);

3) амплитуд сигналов, дифрагированных на дефекте волной при озвучивании его преобразователями с различными углами ввода ультразвуковых колебаний ( $K_d$ ) (при контроле соединений с защищенным заподлицо с основным металлом швом) (черт. I7);

4) амплитуды эхосигнала, отраженного от выявленного дефекта обратно к ближнему к шву преобразователю ( $A_0$ ), с амплитудой эхосигнала ( $A_3$ ), претерпевшего зеркальное отражение от внутренней поверхности соединения ( $K_\psi$ ). Методика распознавания типа дефекта по  $K_\psi$  приведена в ГОСТ 14782-86.

3. Оценка типа дефекта по коэффициенту  $K_\theta$  обусловлена различием в характере отраженного от объемных и плоскостных дефектов ультразвукового поля (см. черт. I3, I4, I5).



Коэффициент скорости определяют в виде отношения амплитуды эхосигнала от дефекта в положении преобразователя, где этот сигнал

Инд. № инд.	Полоз. и дата	Взамес. наим.	Исп. инд. №	Норм. к инд.
DGT-642/61	Гаран.	/8.03.87		

OCT 92-II73-87

6: 41

## Характер отраженного ультразвукового поля

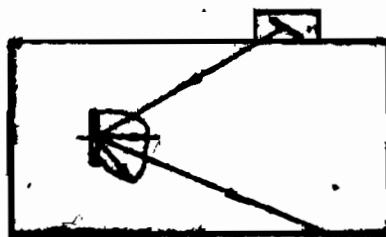
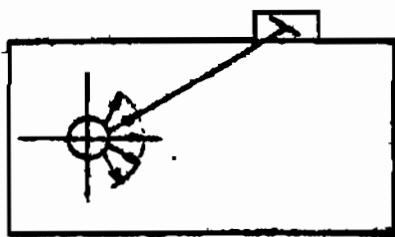


Черт. 13

№ п/п	Начало съемки	Съемка окончена	Приемник в АРТ
ДЛТ-642/42	05.05.87	05.05.87	

С.42 ОСТ 92-И173-87

**Схема сканирования и график зависимости амплитуды  
сигнала при орбитальном перемещении преобразователя  
для различных дефектов**

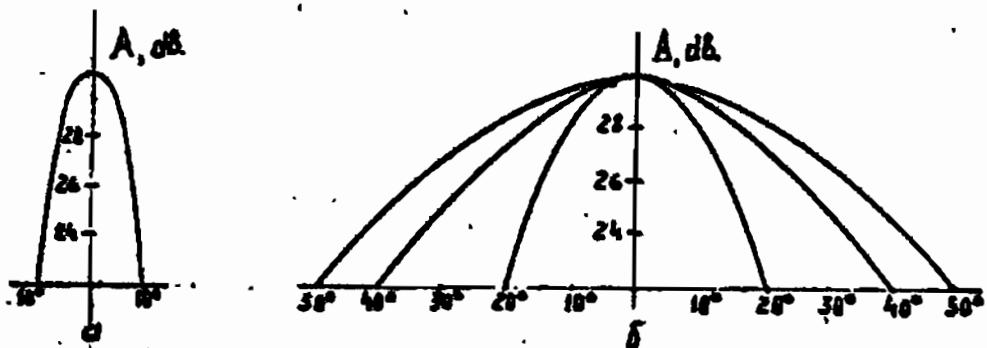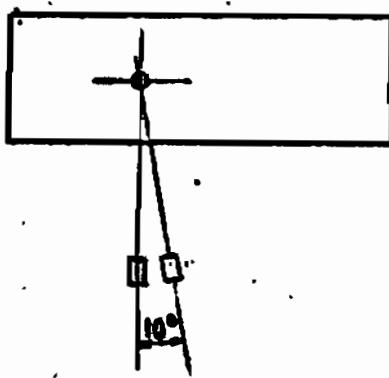


*a* - непровар;  
*b* - изолированные включения

Черт. 14

Номер, № изот.	Номинал, н. Ампл.	Примечание к изот.	Линия Контроль.
ОСТ-Б42/43	График 45.05. Р1.		

График зависимости амплитуды сигнала при круговом зеркальном преобразователе для различных дефектов

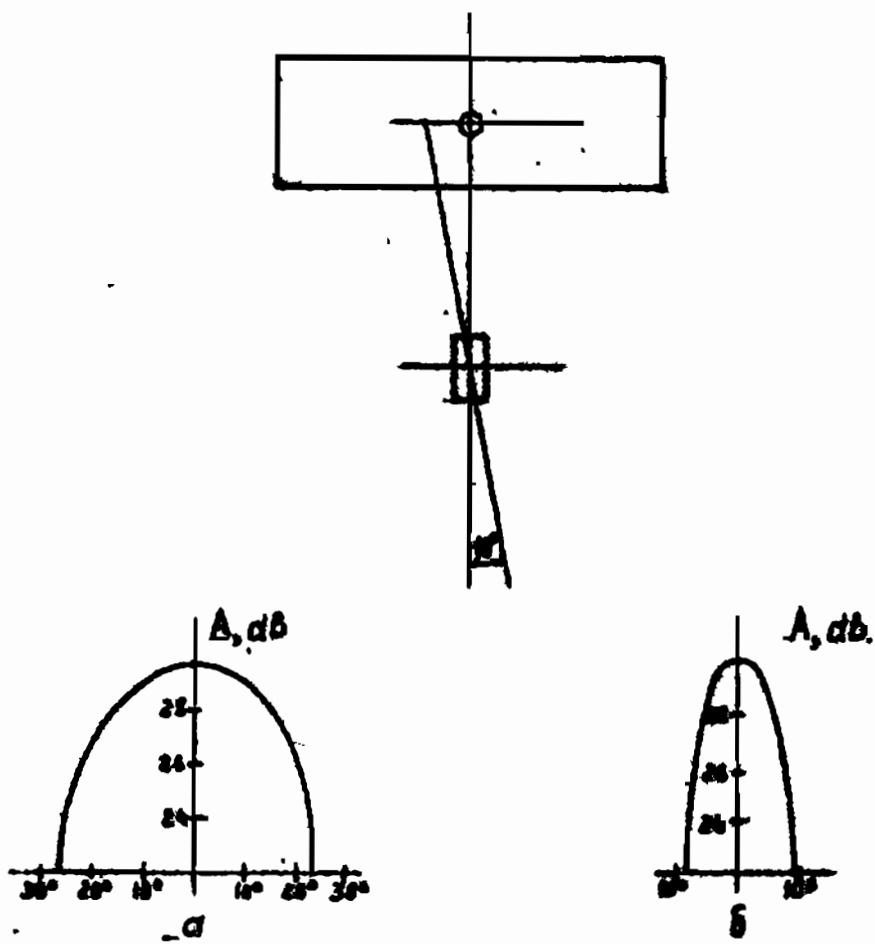


$a$  - непровод

$b$  - плаковые включения

Черт. 15

С. 44 ОСТ 92-II73-87


Схема прозвучивания

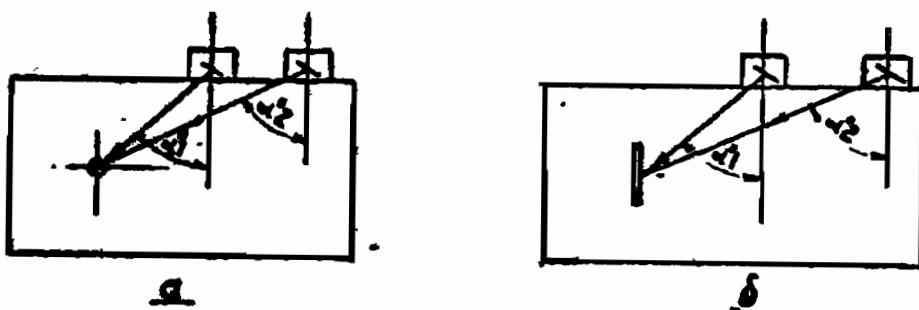


а - при обнаружении объемных дефектов;  
б - при обнаружении плоскостных дефектов

Черт. 16

Ном. № ном. яз.	Ном. № яз.	Виды изн.	Ном. яз.
ОСТ-64245 ГОСТ	15.95.07		

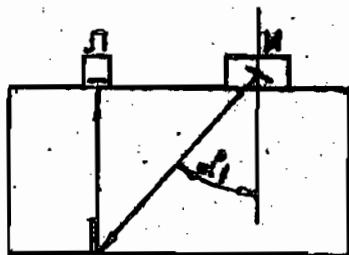Схема прозвучивания

а.

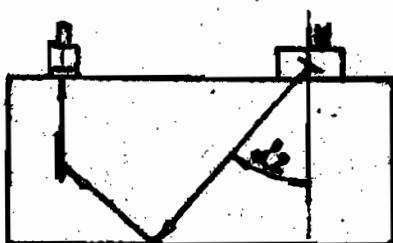

б.

а - при озвучивании дефекта прямым лучом;

б - при озвучивании дефекта однократно  
отраженным лучом

Черт. I7

Номер в реестре	Номер в Альте	Взвешен на вл.	Измер. на вл.	Печат. в Альте
ОСТ-642/4	Форма	45.05/11		

С. 46 ОСТ 92-II73-87

максимальный ( $A_{\max}$ ), к амплитуде сигнала от дефекта при круговом вращении или орбитальном перемещении преобразователя на угол  $10^\circ$  от этого положения ( $A_{\min}$ ).

Условие распознавания типа дефекта по коэффициенту  $K_\theta$ .

При орбитальном перемещении преобразователя дефект считается:

- 1) плоскостным, если  $K_\theta = A_{\max} - A_{\min} \geq 6$  дБ;
- 2) объемным, если  $K_\theta = A_{\max} - A_{\min} < 6$  дБ.

При круговом вращении преобразователя дефект считается:

- 1) плоскостным, если  $K_\theta = A_{\max} - A_{\min} < 6$  дБ;
- 2) объемным, если  $K_\theta = A_{\max} - A_{\min} \geq 6$  дБ.

4. При определке типа дефекта по коэффициенту  $K_d$  определяют

отношение амплитуд эхосигналов от дефекта при озвучивании его последовательно двумя преобразователями с углами призм

$$\beta_1 = 30 - 35^\circ \text{ и } \beta_2 = 45 - 55^\circ.$$

Условие распознавания дефекта по коэффициенту  $K_d$ .

Дефект считается:

- 1) объемным, если  $K_d = A_{d_1} - A_{d_2} = 0 \pm 3$  дБ;
- 2) плоскостным, если  $K_d = A_{d_1} - A_{d_2} > +3$  дБ, или  
 $K_d = A_{d_1} - A_{d_2} < -3$  дБ,

$$\text{где } A_{d_1} = A_{d_1} - A_{U_1};$$

$$A_{d_2} = A_{d_2} - A_{U_2};$$

$A_{d_1}$ ,  $A_{d_2}$  - амплитуды эхосигналов от дефектов в дБ, при озвучивании преобразователями с углами призм соответственно  $\beta_1$  и  $\beta_2$ ;

$A_{U_1}$ ,  $A_{U_2}$  - амплитуды эхосигналов от цилиндрического отверстия в образце из материала, по акустическим свойствам и шероховатости поверхности аналогичного металлу контролируемого изделия, на глубинах залегания выявленного дефекта при озвучивании его преобразователями с углами наклона призм соответственно  $\beta_1$  и  $\beta_2$ .

Изл. № позд.	Ном. и Акт.	Виды изл.	Исп. и зал.
ОСТ-64/247	Разн.	19.05.85	

5. При оценке типа дефекта по коэффициенту  $K_d$  дефект озвучивают наклонным преобразователем с углом ввода в металл  $\alpha_1 = 58 - 65^\circ$ . Прямым преобразователем, установленным над дефектом, регистрируют продольные волны с амплитудой ( $A_1$ ), дифрагированные на дефекте и распространяющиеся к приемнику. Затем измеряют амплитуду продольных волн ( $A_2$ ) при угле ввода  $\alpha_2 = 37 - 40^\circ$ .

Рекомендуется дефект озвучивать однократно отраженным лучом.

Преобразователи должны иметь одинаковую чувствительность. Преобразователи считаются равными по чувствительности, если амплитуды эхосигналов от цилиндрической поверхности СО-3 по ГОСТ 14782-86 у преобразователей отличаются не более чем на 1 дБ.

Условия распознавания типа дефекта по коэффициенту  $K_d$ .

Дефект считается:

- 1) плоскостным, если  $A_1 \geq A_2$ , дБ;
- 2) объемным, если  $A_1 < A_2$ , дБ.

Инв. № подл.	Подл. к дата	Взамен инв. №	Изв. № подл.	Подл. к дата
АСТ-642/40	Гремин	15.05.87		

С.48 ОСТ 92-И173-87

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ по ДП-50 от 21.07.87.
2. Зарегистрирован ГР и В И1937 от 01.02.91
3. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 1992 г.  
ПРОВЕРЕН В 1992 г.
4. ВЗАМЕН ОСТ 92-И173-77
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечис- ления, приложения
ГОСТ 3.1502-85	5.2.
ГОСТ 8.315-91	2.8
ГОСТ 8.326-89	2.3
ГОСТ 8.513-84	2.3
ГОСТ 1050-88	2.6
ГОСТ 2789-73	3.2, 10.4
ГОСТ 5264-80	Вводная часть
ГОСТ 5639-82	3.7
ГОСТ 6267-74	3.8
ГОСТ 6709-72	3.8
ГОСТ 6824-76	3.8
ГОСТ 8551-74	3.8
ГОСТ 10121-76	3.8
ГОСТ 12026-76	Приложение 3
ГОСТ 14771-76	Вводная часть
ГОСТ 14782-86	2.4, 2.7, 2.8, 3.9.1, 3.13.1, 5.3, приложение 2, приложение 4

(2) Зам. изв. 922.1859.2-92

Инв. №	Ном. п.
Подп. и дата	Взамен инв.№
ОСТ 92-И173-87	

Форма А4  
ГУР 50+72 Зак. 32

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечис- ления, приложения
ГОСТ 14806-80 <sup>§§</sup>	Вводная часть
ГОСТ 16280-70 <sup>§§</sup>	3.8., приложение 3
ГОСТ 20415-82	6.1.
ГОСТ 23049-84 <sup>§§</sup>	2.1.
ГОСТ 26266-84 <sup>§§</sup>	2.2.
ОСТ 92-1021-81	Вводная часть
ОСТ 92-4229-81	2.3.
РД 50-263-81	2.8.
РД 50-387-82	2.3.
РД 50-407-83	2.3.
ТУ 25-06.1047-78 --	2.4.
СНИП 2282-80	1.8.

Изм. в 92-1021	Изм. в 92-4229	Изм. в 92-1047	Изм. в 92-2282
ГОСТ-64/750	ГОСТ-64/750	ГОСТ-64/750	ГОСТ-64/750

С. 50 ОСТ 92-И173-87

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие требования. . . . .	2
2. Требования к аппаратуре и средствам контроля. . .	3
3. Требования к подготовке контроля. . . . .	9
4. Требования к проведению контроля. . . . .	21
5. Требования к оценке и оформлению результатов контроля. . . . .	24
6. Требования, предъявляемые к операторам ультразвукового контроля. . . . .	24
7. Особенности контроля стыковых сварных швов. . . .	25
8. Особенности контроля сварных швов с подкладной планкой . . . . .	26
9. Особенности контроля замковых сварных швов. . . .	30
10. Особенности контроля сварных швов, выполненных электронно-лучевой сваркой . . . . .	33
Приложение I Перечень технических требований к контролю сварных швов . . . . .	36
Приложение 2 Технические требования к стандартным образцам предприятия. . . . .	37
Приложение 3 Приготовление и применение контактной среды. . . . .	39
Приложение 4 Классификация дефектов. . . . .	40
Информационные данные. . . . .	48

Инв. № 1012.	Полик. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Номер, в АПК
OCT-642/51	Григорьев 15.05.87			

ОСТ 92-И173-87 - С. 51

## Лист регистрации изменений

Ном.	Номера страниц				Всего страниц в докум.	№ документа	Номерный № сырьевой-заготовительного документа в дате	Подпись	Дата
	измен- ненных	замени- мых	новых	аннули- рован- ных					
1	3, 4, 11, 39, 48, 49					922.17331-90		АГ 15.1.94	
2	3, 4, 49	48	-			922.1859.2-92	Елхимова	11.01.94	

Ном. в строке	Ном. в строке	Ном. страницы	Ном. страницы
ОСТ-642/52	ОСТ-642/52	15.05.87	

Подписано к печати 09.10.87 г.  
Формат 60x90/8. Печ. л. 7. Тираж 230 экз.+10 калек. Заказ № 427  
Отпечатано на ротапринте.