

С С С Р

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ.

Общие требования к ручной дуговой сварке
покрытыми электродами

ОСТ 92-1177-90

Всего листов 32

Издание официальное

Рег. №	Исполн.	Пробвер.	Науч. отмд	Гл. инж.
302.698-92	Елхимова	Сабелкова	Гуртов	Родин

Рег. №	Исполн.	Пробвер.	Науч. отмд	Гл. инж.
302.698-92	Елхимова	Сабелкова	Гуртов	Родин

Основание: распоряжение ЦСКБ № 179 от 21.04.92

ОСТ 92-1177-77 (ОС. 425-78) аннулирован

30.09.92

Формат 1

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ. ОСТ 92-II77-90

Общие требования к ручной дуговой сварке
покрытыми электродами

ОКСТУ 0072

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения из углеродистых, легированных, высоколегированных и разнородных сталей и сплавов на никелевой основе.

Стандарт не распространяется на сварные изделия из электротехнических, инструментальных сталей и сталей со специальными физическими свойствами.

Стандарт следует применять при проектировании сварных изделий и разработке технологической документации (ТД).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Сборка и сварка должны производиться в условиях, соответствующих требованиям ОСТ 92-II26.

I.2. При сварке материалов различной толщины диаметр электрода следует выбирать максимально допустимый для сварки более тонкой детали.

I.3. Сварку тавровых соединений следует производить, как правило, в положении "в лодочку".

I.4. При сварке изделия порядок наложения швов определяют условием предупреждения трещин (горячих и холодных) и возможностью термической обработки после сварки. При этом соблюдают следующую последовательность операций:

накладывать швы, не создающие жесткость системы для сварки последующих швов;

1996/02	Приложение	Приложение	Приложение
Изменение	Приложение	Приложение	Приложение
Изменение	Приложение	Приложение	Приложение

при сварке близко расположенных швов, второй шов накладывать после остывания первого.

При повышенных требованиях к точности размеров сварных конструкций порядок наложения швов может быть изменен, то есть сначала следует сваривать швы, придающие большую жесткость конструкции. При этом общая деформация конструкции уменьшается.

I.5. При многослойной сварке перед наложением каждого последующего валика или слоя должна быть произведена очистка от шлака предыдущего валика или слоя. Готовые швы должны быть очищены от остатков шлака в соответствии с требованиями ОСТ 92-II52.

I.6. При перерывах сварки (для смены электрода и по другим причинам) окончание шва необходимо зачистить от шлака на длине не менее 30 мм. Дугу следует возбуждать на зачищенном участке шва.

I.7. Сварка покрытыми электродами должна применяться для материала толщиной не менее 1,0 мм.

I.8. При сварке материала разной толщины дугу следует направлять на материал большей толщины.

I.9. Сварку в пределах одного слоя следует вести, как правило, непрерывно, не делая длительных перерывов для замены электрода.

I.10. На участках с резким изменением направления шва сварку следует выполнять без обрыва дуги.

Начинать и заканчивать сварку на таких участках соединений не рекомендуют.

I.11. Вид, способ и место нанесения клейма сварщика, при необходимости, должны быть указаны в ТД.

I.12. Электроды должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий (ТУ), по которым их поставляют.

Электроды, полученные от других предприятий, прокаливают по режиму, указанному на этикетке для каждой конкретной марки, или

2226/10	Припасы и затяжки	Возможные изъяны	Износ	Марка	Подпись к зажиг
2226/10	Марка	Марка	Марка	Марка	Марка

выполняют контроль на содержание влаги в покрытии по ГОСТ 9466 и при отрицательном результате производят прокалку. Необходимость последующего контроля на содержание влаги определяет главный сварщик (главный металлург).

Допустимое содержание влаги в покрытии указано на этикетке, наклеенной или вложенной в каждую пачку электродов.

I.13. На рабочие места, расположенные в стапелируемых производственных помещениях, электроды следует выдавать в количестве, подлежащем использованию в течении от 3 до 5 сут., при этом электроды должны храниться в условиях, не допускающих их механическое повреждение и увлажнение покрытия.

Время хранения электродов в сушильных шкафах или термоостатах не ограничивают.

I.14. Диаметр электродов и количество слоев в зависимости от толщины свариваемого материала рекомендуют устанавливать в соответствии с приложением.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

2.1. Дуговую сварку покрытыми электродами выполняют на переменном или постоянном токе.

Род и полярность тока определяют ТУ на марку электрода.

2.2. Для ручной дуговой сварки штучными электродами следует применять однопостовые источники питания сварочной дуги с круто-падающей внешней характеристикой типа ТД-300, ТД-306, ТД-500, ТИР-300Д, ИСО-300, ИСО-500, ГД-502, ВД-502, ВДУ-305, ВДУ-504 и другие источники аналогичного назначения.

Многопостовые источники с жесткой внешней характеристикой типа ВДМ-160I, ВДМ-100I применяют в комплексе с балластными реостатами по ТУ 16.739-334.

Изготовитель	Номинал, А	Вес, кг/пачка	Номинал покрытия, г/кг
ИМЗ-Энергия	60	10	100

2.3. Пост ручной электродуговой сварки должен быть оборудован согласно ОСТ 92-И126 и снабжен следующим оборудованием:
источником питания;

технологической оснасткой и сборочно-сварочными приспособлениями (манипулятор, кантователь и др.), количество и номенклатуру которых определяют характером и объемом выполняемых работ.

2.4. Источники питания должны соответствовать паспорту и т.д.

Контрольно-измерительные приборы должны быть исправны и проходить периодическую проверку в соответствии с требованиями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

2.5. Сварочный пост должен быть обеспечен следующим инструментом, инвентарем и индивидуальными средствами защиты:

электрододержателем по ГОСТ 14651;

молотком, зубилом для отделения шлака, металлической щеткой (в соответствии с требованиями ОСТ 92-И152);

шаблонами, мерительными инструментами для проверки геометрии и размеров швов;

ящаком или сумкой для электродов с отделением для огарков;

щитками или масками по ГОСТ 12.4.035;

очкиами по ГОСТ 12.4.013;

рукавицами по ГОСТ 12.4.010.

С учетом специфики выполняемых работ допускается комплектование столами и инструментами, изготовленными по чертежам предприятий.

2.6. Электрододержатель для ручной сварки и обратный токопровод должны быть соединены с источником тока при помощи кабелей марок ПРТ и ПРГН по ТУ 16.К73-03. Подсоединение и сечение кабелей

Исп. №	Подпись в мате.	Исп. № рабл.	Паспорт в мате
1	Иванов Иван Иванович	1	1

в зависимости от величины рабочего сварочного тока должно соответствовать требованиям ГОСТ 14651.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕТАЛЯМ, ПОСТУПАЩИМ НА СВАРКУ

3.1. Нормативно-техническая документация (НТД) на химический состав свариваемого материала - по ГОСТ 27702.

3.2. Качество сталей и сплавов для изготовления сварных конструкций, его соответствие требованиям НТД, должно быть подтверждено сертификатами предприятий-поставщиков.

Для изделий основного производства применяют номенклатуру марок сталей по ОСТ 92-0919.

3.3. Заготовки и детали, подлежащие сварке, должны иметь маркировку или сопроводительный документ, позволяющий установить марку материала и номер плавки.

3.4. Подготовка кромок деталей из подкаливающихся сталей перлитного класса должна производиться только механическим способом.

Подготовку кромок деталей из сталей аустенитного класса допускается производить плазменной, воздушнодуговой или газо-флюсовой резкой с последующей механической обработкой или зачисткой наждачным кругом до полного удаления следов резки (или строжки), но на глубину не менее 2 мм.

Подготовку кромок деталей из неподкаливающихся сталей портитного класса допускают производить газовой резкой с обязательной последующей зачисткой кромок до чистого металла, то есть до полного удаления следов резки.

Подготовку кромок труб под сварку трубопроводов необходимо производить только механическим способом.

Изменение	Утверждено в дате	Введен в действие	Подпись, и дата
000-Э	02.09.96	02.09.96	ГОСТ 92-1177-90

3.5. Поверхность деталей, поступающих на сварку, должна быть подготовлена в соответствии с требованиями ОСТ 92-II152.

3.6. Заусенцы на кромках деталей, поступающих на сварку после механической обработки, не допускаются.

3.7. Тип сварного соединения и геометрию разделки кромок под сварку выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 5264, ГОСТ II534 и ОСТ 92-I021. В обоснованных случаях допускается применять нестандартные соединения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СБОРКЕ И ПРИХВАТКЕ ДЕТАЛЕЙ ПОД СВАРКУ

4.1. Сборку на прихватках необходимо выполнять в условиях, не допускающих смещения деталей и обеспечивающих точность сборки в соответствии с конструкторской документацией (КД) и ТД, по возможности в нижнем положении.

4.2. Прихватку рекомендуют выполнять электродами той же марки, но меньшего диаметра, чем те, которые применяют при сварке данной сборочной единицы.

Допускают применение электродов того же диаметра, что и при сварке, с увеличением силы тока от 20 до 30 %.

4.3. Допускают выполнять прихватки аргонодуговой сваркой вольфрамовым электродом без присадки или с присадкой в соответствии с ОСТ 92-II86.

4.4. Не допускают выполнять прихватки в местах концентрации напряжений (в углах, в местах резких переходов и пересечений швов).

4.5. В незамкнутых сварных соединениях прихватку следует выполнять в направлении от середины к краям соединения.

4.6. При сборке замкнутых (кольцевых и т.д.) соединений прихватки следует выполнять в диаметрально противоположных точках.

Прихватка	Места	Время, мин.	Использование	Пометка
029	96/92	10	1	
029	96/92	10	2	

4.7. Количество и расположение прихваток устанавливают в ТД на конкретную сборочную единицу.

Рекомендуемые размеры прихваток и их шаг в зависимости от толщины материала указаны в табл. I.

Таблица I

Толщина материала	Высота, не более	Длина, не менее	Шаг
От 1,0 до 2,0	S	12	50-75
Св. 2,0 до 4,0	(0,6-0,7)·S	15	60-100
" 4,0 " 15,0	(0,5-0,7)·S	35	250-300
" 15,0 " 25,0	(0,5-0,7)·S	28	350-400
" 25,0 "	(0,5-0,7)·S	2S	400-500

П р и м е ч а н и я:

I. S - толщина материала.

2. Допускают при толщине материала 20 мм и более производить прихватку на все сечение шва при длине прихватки от 150 до 250 мм с шагом от 400 до 700 мм.

4.8. Крайние прихватки следует располагать на расстоянии не менее 10 мм от края незамкнутого соединения.

Если по условиям сборки и сварки необходима прихватка у края детали, её следует выполнять только с торца.

4.9. При наличии на деталях отверстий прихватки должны располагаться на расстоянии не менее 10 мм от края отверстия.

4.10. Прихватку деталей следует производить короткой дугой (не более диаметра электрода).

4.11. При выполнении прихватки деталей разных толщин дугу следует направлять на деталь большей толщины.

4.12. Кратеры в прихватках не допускаются.

4.13. Трешины в прихватках не допускаются.

В случае появления трещин в металле прихватки следует повторить прихватку в соседних местах после полного охлаждения предыдущей.

422967/2	Прихватка в деталях	Виды, способы и методы	Прихватка в деталях
Исп. Установка	Прихватка в деталях	Исп. Установка	Прихватка в деталях
1002	1002	1002	1002

Прихватки с трещинами необходимо удалить механическим способом.

На сталь, закаливавшихся на воздухе, вырубка прихваток зубилом не допускается.

4.14. В случае необходимости защиты поверхности свариваемых деталей от брызг расплавленного металла при выполнении прихватки или сварки следует применять металлические экраны или защитные покрытия:

- 1) покрытие из алюминиевой пудры марки ПАП-1 или ПАП-2 по ГОСТ 5494 - 50 г и жидкого стекла по ГОСТ 13078 - 1000 г ;
- 2) покрытие из алюминиевой пудры марки ПАП-1 или ПАП-2 по ГОСТ 5494 - 100 г, декотрина по ГОСТ 6034 - 100 г, воды по ГОСТ 2874 - 1000 г, а также покрытия других рецептур аналогичного назначения, позволяющие эффективно предупреждать прилипание брызг металла.

Защитные покрытия следует наносить одним тонким слоем на расстоянии не менее 10 мм от свариваемых кромок.

Покрытие следует высушить на воздухе.

После сварки защитное покрытие подлежит удалению способом, указанным в ТД.

Попадание покрытия в разделку кромок сварного соединения не допускается.

4.15. Готовые прихватки должны быть очищены от остатков шлака, проверены на отсутствие дефектов внешним осмотром.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СВАРКЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

5.1. Для сварки деталей из углеродистых и легированных сталей следует применять электроды, указанные в табл. 2.

Допускается применение других марок электродов, что должно предусматриваться в КД.

Задача 2
402-9
дат. 09.03

Номер, № п/п	Название и дата	Виды, № арти.	Инд. № арти.	Пометка и дата

Таблица 2

Марка свариваемой стали	Тип электрода по ГОСТ 9467	Марка покрытия электродного электрода по ГОСТ 2246	Сварочно-технологические свойства		Склонность металла		
			Род тока	Полярность			
БСТ3сп	342	СИ-5	Св-08	Постоянная	7,2	1,8	Малая
БСТ3сп2		КВ-32Р	Св-08	Обратная	8,0	1,6	
БСТ3сп3	342А	ЮФИ-13/45	Св-08А	Постоянная	8,5	1,6	При увеличении подогрева
БСТ3сп4		АНО-4	Св-08	Постоянная	Index	Index	Index
БСТ3сп5	346	МР-3	Св-08	переменная	8,3	1,7	Малая
БСТ3сп5		ЮФИ-13/45	Св-08А	обратная	7,8	1,7	
08ХЛ, 10, 15, 15K, 20, 20A, 35, 45	342А	ЮФИ-13/45	Св-08А	Постоянная	Index	Index	При уменьшении подогрева
БСТ3сп4, БСТ3сп5	346	АНО-4	Св-08	Постоянная, переменная	8,5	1,6	
					8,3	1,7	Малая

ОСТ 92-II77-90

л. 9

29.9.87
 № 111-1
 Постановление о приватизации в связи с ликвидацией ИПО «Металл-Инвест» и АО «Металл-Инвест»
 № 111-1 от 22.02.1997

Продолжение табл. 2

Номер свариваемой стали	Тип электрода по ГОСТ 9467	Марка покрытия электрода нового стандарта по ГОСТ 22465	Род горючего	Помехоустойчивость	Сверочно-тепнологические свойства		Склонность материала к образованию пор
					Покрытие в пространстве г/кг	расход пленки на 1 кг наплавленного металла, кг	
08ГДВР	342A	УОРН-13/45, УОРН-13/45А	Св-08A	Постоянная		8,5	1,6
08ГДН	350A	УОРН-13/55	Св-08A			9,0	1,7
10ХСНД (СХ14)	15K*	K-5A	Св-08A	Постоянный перенос	Обратный	9,0	1,7
12Г13А	15XA*					9,0	1,7
09Г2С	20K, 20XA	УОРН-13/55	Св-08A	Постоянный перенос	Обратный	9,0	1,7
18ХТА		K-5A	Св-08A	Постоянный перенос		9,0	1,7
20Г1СА	360	УОРН-13/65	Св-08A			9,0	1,7
30ГДА	325	УОРН-13/85	Св-08A	Постоянный		9,5	1,8
30ХГ2ФА (ЗИКЕВСКА)		БИЛ-ЭМ	Св-08A			9,0	1,6

ОСТ 92-И177-90

л. 10

Документ №

№ 102-9, дата 29.09.2019

Имя, фамилия, отчество

Продолжение табл. 2

Марка свариваемой стали	Тип электрода по ГОСТ 9467	Матрица покрытия электрода нового спроектированного по ГОСТ 2246	Род тока	Полярность тока	Сварочно-технологические свойства		Степень коррозии металла	Л. II
					Index	Operv.		
18X20H16M (18X20H16M)	360	УФНИИ-13/65-Св-08A	Постоянный	Index	9,0	1,7	При сварке углеродистых конструкций	
12X20H16A (ЭК712)	385	УФНИИ-13/85-Св-08A	Постоянный	Index	9,5	1,8	При сварке заготовок из нержавеющей конструкции	
25X17A	385	Щ-18-63 Св-18АМС	Index	9,0	1,6			
30X17A (30X17BFA)	3150	Щ-18-63 Св-18АМА	Index	8,5	1,8			
18X20H16M (18X20H16M)	3-10Х20НРУ2М2В по ГОСТ 10052	ЭИ-334.3Н-435 по ТУ14-1-997	Index	10,0	1,7			
12X20H16A (ЭК712)	3-11Х15НР25М6А12 по ГОСТ 10052	ЭИ-35/3 Св-10Х16Г25АМ6	Index	12,5	1,8	При сварке углеродистых конструкций		
25X17A	3100	ЭИ-10-6 Св-18АМА	Index	8,0	1,7			

Yield, %	Flour, %	Bread, %	Pancake, %	Fritters, %
90.0	96.0	90.0	90.0	90.0

Приложение 2

This paper is available at no charge from the author.

Формат 11

5.2. Рабочие режимы устанавливаются в процессе отработки технологии сварки конкретных сборочных единиц и указывают в ТД.

5.3. Ориентировочные температуры подогрева при сварке и режимы общей или местной термической обработки после сварки приведены в табл. 3.

5.4. Температура общего отпуска после сварки сборочных единиц из деталей, предварительно полностью упрочненных термической обработкой, не должна быть выше температуры отпуска при упрочняющей термической обработке.

5.5. Сварку предварительно упрочненных деталей из сталей марок 26ХГСА, 30ХГСА, 30ХН2МФ (30ХН2ВФ), 18Х2Н4МА (18Х2Н4ВА), 30ХГСНА, 12Х2НВФА (ЭИ712) следует производить электродами с аустенитным стержнем марок ВИ-12-6, НИАТ-5М, ЗА-395/9 и ЗА-981/15.

Для конструкций, сваренных аустенитными электродами, последующий отпуск после сварки не производят.

5.6. Для уменьшения опасности закалки основного металла следует применять многопроходную сварку швами одинакового сечения, а также метод "отжигающего валика" при выполнении последнего слоя шва в соответствии с черт. I. Отжигающий валик должен перекрывать примерно две трети ширину отжигаемого валика.

| Номер сварки | | Номер плавки |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Номер плавки |
| 02032 | 02032 | 02032 | 02032 | 02032 | 02032 | 02032 |
| 100-9 | 100-9 | 100-9 | 100-9 | 100-9 | 100-9 | 100-9 |


Номер	Название	Номер	Название	Номер	Название
1	220-9	2	220-10	3	220-11

Таблица 3

Марка стали	Покрытие при сварке	Термическая обработка после сварки
БС13М, БС13М2, БС13М3, БС13М4, БС13М5, БС13М5, БС13М5, ОВн, ОВЛНР, ОВЛДНР, 10, 15, 15К, 20, 20А, БС13Н4, БС13Н5, БС13Н5 (СН14), ОЕГ2С, 15К*	Без подогрева сварка дуговой для толщин более 35 мм отпуск при температура от 600 до 640 °С. Время выдержки – в зависимости от толщины и с учетом отпускаустойчивости стали, но не менее 30 мин.	Отпуск при температуре от 600 до 650 °С. время выдержки – в зависимости от толщины и с учетом отпускаустойчивости стали, но не менее 30 мин.
12ХН3А, 15ХА*, 20Х, 20ХА, 18ХТ, 18ХГТА	Без подогрева производится сварка для толщин до 45 мм	Отпуск при температуре от 600 до 650 °С. время выдержки – в зависимости от толщины и с учетом отпускаустойчивости стали, но не менее 30 мин.
25ХТСА, ЗХК1СА, ЗХК2ФА(ЗХК2ВФА), 18Х2Е2МА(18Х2Е4ВА), 12Х2Н3ФА(ЭХ712), ЗХМА, ЗХК1НА	Покрытие изободкой ДН	Отпуск при температуре от 600 до 650 °С непосредственно после сварки, время выдержки – в зависимости от толщины и с учетом отпускаустойчивости стали, но не менее 30 мин.
35, 45, 35ХМДА, 35ХНМДА, 38Х2Е2МА(38Х1МДА), 38Х2МДА (38Х1МДА)	35ХМДА, 35ХНМДА, 38Х2Е2МА (38Х1МДА)	Температура подогрева от 200 до 350 °С

* При проектировании новых изделий не применять

Порядок выполнения валиков при сварке
стыковых соединений по методу "отжигающего валика"

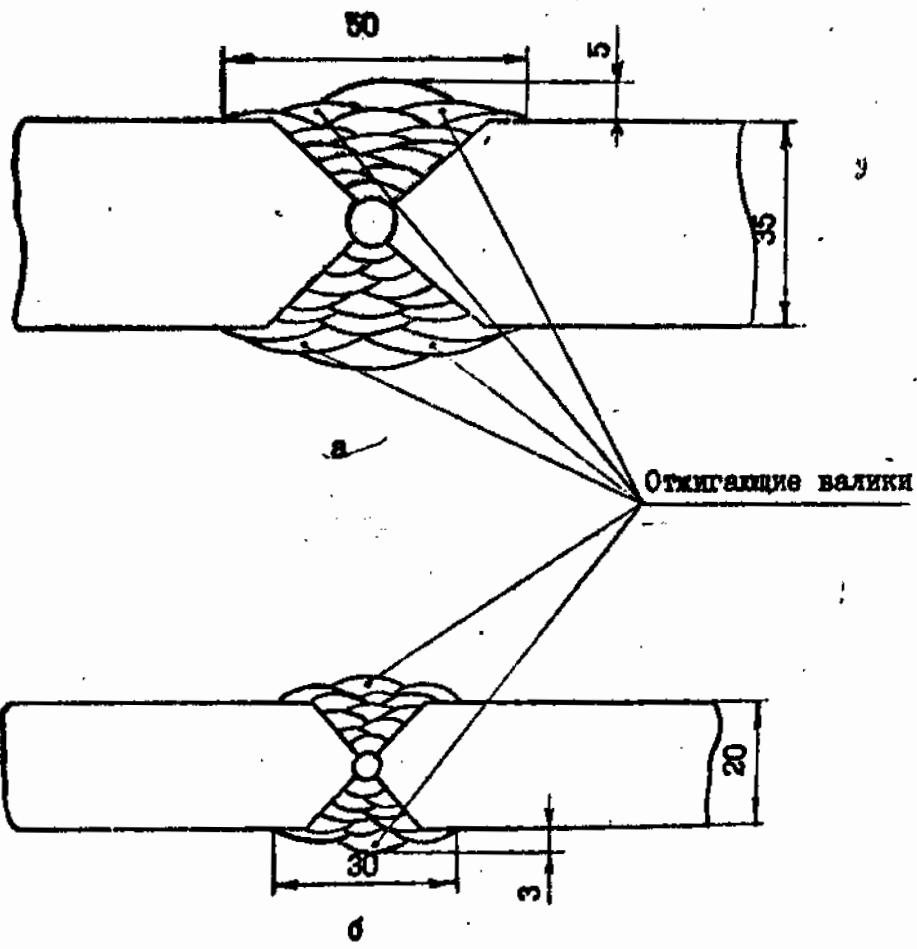

а - с четырьмя отжигающими валиками;

б - с двумя отжигающими валиками

Черт. I

09.09.96/90	Изм. 1	Приложение к методу	Приложение к методу	Приложение к методу
102-90	Изм. 102			

**6. ТРЕБОВАНИЯ К СВАРКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ
СТАЛЕЙ С ВРЕМЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ОТ 490 ДО
686 МПА ТОЛЩИНОЙ ОТ 30 ДО 60 ММ В МОНТАЖНЫХ
УСЛОВИЯХ**

6.1. Сварка деталей и сборочных единиц из легированных сталей должна производиться при положительной температуре в условиях защиты зоны сварки от осадков и ветра.

При отрицательной температуре сварку следует производить в защитных укрытиях, снабженных системами отопления и вентиляции.

6.2. Для удаления с поверхности кромок свариваемых деталей влаги, смазок и прочих загрязнений допускается применять обработку газовым пламенем с последующей обработкой по ОСТ 92-II52.

6.3. Сварка шва должна выполняться участками. Длина участка шва, свариваемого непрерывно до проектных размеров, должна быть не более:

400 мм - для стали толщиной 60 мм;

600 мм - для стали толщиной 40 мм;


800 мм - для стали толщиной 30 мм.

При непрерывной сварке каждого технологического участка шва металл шва не должен охлаждаться ниже 100 °С. При перерывах в работе, при которых металл шва охлаждается ниже 100 °С, перед продолжением сварки участка шва необходимо произвести предварительный подогрев.

6.4. При сварке швов стыковых и тавровых соединений, последний слой шва необходимо выполнить по методу "отжигающего валика" по п. 5.6.


6.5. Продольное сечение технологического участка должно представлять собой "горку" в соответствии с черт. 2 с тем, чтобы при соединении участков между собой не возникали дефекты в местах их соединения.

6.6. Последовательность сварки швов изделия должна быть

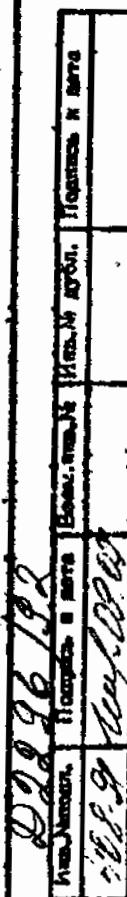

⁹
указана в ТД. Последовательность сварки должна учитывать поперечную усадку швов, которая составляет от 10 до 25 % толщины шва. Расчет величин усадок определяют в соответствии с ОСТ 92-1553.


6.7. Для уменьшения сварочных напряжений не рекомендуется ставить прихватки по соединениям, свариваемым во вторую и третью очередь, на расстояния менее 150 мм от пересекаемого соединения, свариваемого в первую очередь. Рекомендуется швы элементов жесткости отдельных блоков изделия не доваривать по длине от 150 до 200 мм с тем, чтобы было легче устранить смещение кромок соединенных между собой блоков изделия в соответствии с черт. 3. Недовары швов элементов жесткости заваривают после выполнения основных швов.

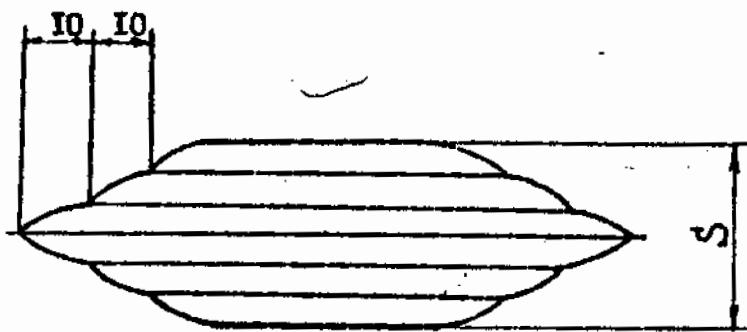

S - толщина прихватки

Черт. 2

92-96-02	Прихватка в месте	Без зазора	Установка для	Прихватка в зазоре
100-Э.Ич.02.01				

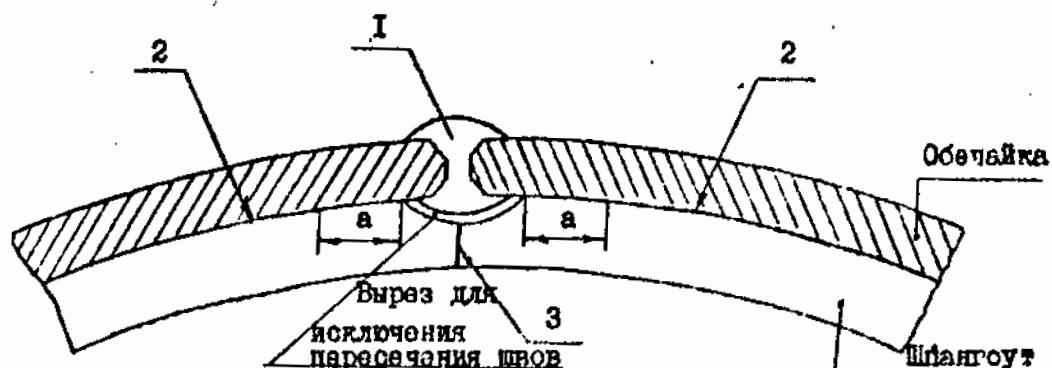

I - 3 - нумерация швов соответствует последовательности их выполнения.

α^* - недоваренные участки швов (заваривают после сварки шва I)

Черт. 3

7. ТРЕБОВАНИЯ К СВАРКЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ВЫСОКОМЕГИРОВАННЫХ ХАРОСТОЙКИХ, ХАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАЗОВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ

7.1. Для сварки деталей из высокомегированных харостойких, харопрочных сталей и сплавов на никелевой основе следует применять электроды, указанные в табл. 4.

7.2. Сварку выполняют на режимах, обеспечивающих минимальный объем расплавленного металла.

7.3. Рабочие режимы устанавливают в процессе отработки технологии сварки конкретных сборочных единиц и указывают в ТД.

7.4. Сварку следует выполнять короткой дугой на постоянном токе обратной полярности. Процесс должен быть стабильный и непрерывный.

7.5. При сварке деталей из оталей аустенитного класса для уменьшения деформации и предупреждения снижения коррозионной стойкости в зоне термического влияния необходимо обеспечить минимальный разогрев основного металла путем снижения сварочного тока, повышения скорости сварки, применения подкладок для отвода тепла.

Исполнение	Номер и наименование	Номер и наименование	Исполнение
2	96/12	102-У	3

7.6. Для уменьшения нагрева свариваемых деталей из высоко-легированных, в том числе austемитных сталей, рекомендуется применять электроды диаметром не более 4 мм.

7.7. Слой шва, обращенный к агрессивной среде, рекомендуется выполнять последним.

7.8. Токоподвод следует крепить так, чтобы в месте контакта металла не было приколов от искрения и подплавлений, вызывающих нагрев детали и местное снижение коррозионной стойкости.

Исполнение	Номер, дата	Время, место	Исполнитель	Печать и подпись
02296/90	102.9.1991			

OCT 92-II77-90

I. 20

Tachnique 4

Номер	Номер в мате	Бумага №	Часы №	Помещение
125-2	125-2	125-2	125-2	125-2

22.96/12
Использовано в работе
100-9-Гицел Марк

ОCT 92-II77-90

л. 22

Продолжение табл. 4

Марка свариваемой стали	Тип электрона по ГОСТ 10052	Матрица покрытия электрода	Порошок	Сварочно-технологические свойства	
				стекло	коэффициент расхода электрона на 1 кг наплавленного металла, кг/А·ч
07Х21Г7А5 (Э1222)	3-04Х20Н9	II-40M	Св-04Х19Н9	10,5	1,60
07Х21Г7А5-III (Э1222-III)					
07Х16Н5 (Э1228)					
07Х16Н5-III (Э1228-III)					
12Х18НТ-ВИ 12Х18НТ					
XH777Д* (Э1437-Д)	3-08Х14Н6СМЛ5В4Ц2	III-28	Св-06Х15Н6СМЛ5В4С	10,5	1,75
XH57МТВД-ВИ* (Э1530-ВИ)*	3-04Х10Н6СМУ24	ИАЕТ-10	ИМД-25 (ЭК639) Баккас. по ТУ4-1-383	14,0	1,50
XH67МВТД-ВИ (Э1502-ВИ)			Берникельное		

092-96/12

Изобретен.	Авторская и патентная	Бюлл. № 45	Инв. № 5556	Письмо в пат.
10.07.92	Исп. 0001			

Продолжение табл. 4

Марка свариваемой стали	Тип электрода по ГОСТ 10052	Номера покрытия электрода по ГОСТ 2246	Норма		Сварочно-технологические свойства ковкиищент
			Поло- жение шва в про- странстве	расход электрода на 1 кг наплав- ленного металла, кг	
ЮК14Г14Нат (ЮМ12)	3-03Х15Н9АР4	АЕВ-24	Ca-05Х15Н9Г8АМ ЕД ЕУ14-1-1595	10,5-15,0	1,5
ЮС113А119 ЛУС26 ЮС113А120 (ЛУС46)					

* При производственных нормах расхода на прокладку

ОСТ 92-И177-90

л. 23

7.9. Сварку деталей из высоколегированных харопрочных сталей следует производить узкими (ниточными) швами с шириной валика не более трех диаметров электрода.

8. ТРЕБОВАНИЯ К СВАРКЕ РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ

8.1. К разнородным следует относить стали различных структурных классов, а также одного структурного класса, но не требующие применения различных марок сварочных электродов.

8.2. При выборе электродов для сварки разнородных сталей необходимо учитывать:

1) необходимость и достаточность обеспечения механических и коррозионных свойств сварного соединения, при сварке стали равной толщины, не ниже чем у стали обладающей меньшими показателями указанных свойств;

2) исключение образования хрупких структур в зоне сплавления как в процессе сварки, так и при последующих нагревах;

3) обеспечение композиции металла шва стойкого против образования горячих трещин.

8.3. Рекомендуемые электроды для сварки разнородных сталей приведены в табл. 6.


9. ТРЕБОВАНИЯ К СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЯМ

9.1. Качество сварных соединений должно соответствовать требованиям ОСТ 92-III4, ОСТ 92-8828 и КД.

9.2. Размеры швов должны соответствовать стандартам, указанным в ОСТ 92-III4.

10. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

10.1. Требования безопасности при выполнении электроэнергетических работ должны соответствовать ОСТ 92-II26.

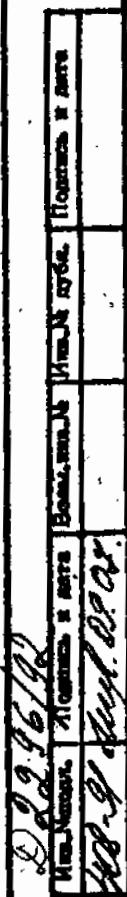

10.2. Требования пожарной безопасности сварочных участков должны соответствовать "Правилам пожарной безопасности для объединений, предприятий и организаций Министерства (ППБ-В-1-82)".

10.3. Специальную обувь, одежду и другие средства индивидуальной защиты работников выдают в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений".

Приложение № 2 к Правилам	Виды работ	Нормы труда	Показания к работе
2296/90	Металлургия	100	100
2296/90	Металлургия	100	100

02.09.96 / 92
№1-9 | СУ. 00.00 | Марка и № | Тип | Марка и № | Марка и №

OCT 92-II77-90 | 1. 26

Таблица 5

Номер свариваемых сталий	Тип электрода	Марка покрытия электрода	Покрытие шва в пространстве	Сварочно-технологические свойства	
				коэффициент напряжения, Г/А • Ч.	расход электрона на 1 кг наплавленного металла, кг
I2X18H10T + Cr3 + 20	07Х25Н13Т2 по ГОСТ 10052	03Н-6 ДЛ-25 3М0-8	Св-07Х25Н13	13,0	1,6
+ 10ХСН	ХХХ15Х25Н6А12 по ГОСТ 10052	ЗА-395/9 НТАТ-5	Св-10Х16Х25А16	10,9	1,6
IХХСН + Cr3 + 20	3-42А по ГОСТ 9467	ЮВИИ- -13/45	ЮВС	9,0	1,7
I2Х24М0Д + 10ХСН + Cr3 + 20	3-50А по ГОСТ 9467	ЮВИИ- -13/55	ЮВС	12,5	1,8
I2Х17Н15М3Т + 10Х18Н13М2Т + I218H10T	08Х17Н16Н10/25 по ГОСТ 10052	III-II	Св-07Х19Н10Б		

ОТ 92-II-77-90

л. 27

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемые

ЗАВИСИМОСТЬ ДИАМЕТРА ЭЛЕКТРОДОВ И КОЛИЧЕСТВА
СЛОЕВ ОТ ТОЛСТИ СВАРИВАЕМОГО МАТЕРИАЛА

мм

Толщина материала	Диаметр электрода	Количество слоев
1,0	2,0	I
1,6	2,0-2,5	I
2,0	2,5-3,0	I
2,5	2,5-3,0	I
3,0	3,0	I
4,0	3,0-4,0	I
5,0	4,0	I-2
10,0	4,0-5,0	2-3
15,0	4,0-5,0	3-5
20,0	4,0-6,0	4-6
25,0	4,0-6,0	6-9
30,0	4,0-6,0	8-II

1996/7
Приложение к книге
Формат А4
100-9

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ ГПУ МИНИСТЕРСТВА
от 19.10.90 № 171

Зарегистрирован ЗА ГР № В11973 от 27.03.91.

2. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ СТАНДАРТА - 1997 г.

Периодичность проверки стандарта каждые 5 лет

3. ВВЕДЕН ВЗАМЕН ОСТ 92-И177-77

4. ОСЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Адрес ссылки на НТД
ГОСТ 12.4.010-75	2.5
ГОСТ 12.4.013-85Е	2.5
ГОСТ 12.4.035-78	2.5
ГОСТ 2246-70	Табл.2, табл.4, табл.5
ГОСТ 2874-82	4.14
ГОСТ 5264-80	3.7
ГОСТ 5494-71Е	4.14
ГОСТ 6034-74	4.14
ГОСТ 9466-75	1.12
ГОСТ 9467-75	Табл.2, табл.5
ГОСТ 10052-75	Табл.2, табл.4, табл.5
ГОСТ И1534-75	3.7
ГОСТ И3078-81	4.14
ГОСТ И4651-78Е	2.5, 2.6
ГОСТ 27702-88	3.1
ОСТ 92-И021-81	3.7
ОСТ 92-И126-76	1.1, 2.3, 10.1
ОСТ 92-ИИ14-80	9.1, 9.2
ОСТ 92-0919-85	3.2
ОСТ 92-И152-75	1.5, 2.5, 3.5, 6.2

Дата	06.10.90
Подпись и фамилия	Приемка в эксплуатацию
Подпись и фамилия	Приемка в эксплуатацию
Подпись и фамилия	Приемка в эксплуатацию

Обозначение ИГД, на который дана ссылка	Адрес ссылки на ИГД
ОСТ 92-II86-81	4.3
ОСТ 92-I553-85	6.6
ОСТ 92-8828-76	9.1
ТУ 14-I-383-72	Табл. 4
ТУ 14-I-997-74	Табл. 2
ТУ 14-I-I595-76	Табл. 4
ТУ 14-I-I692-76	Табл. 4
ТУ 16.К73-03-88	2.6.
ТУ 16.739.334-82	2.2
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Главгоссанэнергнадзором 21.12.84	2.4
Правила пожарной безопасности для объединений, предприятий и организаций Министерства (ПНБ-В-1-82)	10.2
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, утвержденные Госкомитетом СМ СССР по вопросам труда и зарплаты и Президиумом ВЦСПС 31.07.81 № 180/п-7	10.3



СОДЕРЖАНИЕ

I.	Общие положения	I
2.	Требования к оборудованию.....	3
3.	Требования к деталям, поступающим на сварку.....	55
4.	Требования к сборке и приварке деталей под сварку...:	6
5.	Требования к сварке деталей из углеродистых и легированных сталей.....	8
6.	Требования к сварке изделий из легированных сталей с временным сопротивлением от 490 до 686 МПа толщиной от 30 до 60 мм в монтажных условиях	16
7.	Требования к сварке деталей из высокомагниевых жаростойких, жаропрочных сталей и сплавов на никелевой основе.....	18
8.	Требования к сварке разнородных сталей.....	24
9.	Требования к сварным соединениям.....	24
10.	Требования безопасности.....	24
	Приложение рекомендуемое . Зависимость диаметра электродов и количества слоев от толщины свариваемого материала.....	27
	Информационные данные.....	28



Лист регистрации измерений

Формат 11